

ŘEZACÍ STROJ

PEGAS 41 PLASMA PFC

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

OBSAH

| | | |
|-----|------------------------------|----|
| 1. | ÚVOD..... | 3 |
| 2. | BEZPEČNOST PRÁCE..... | 4 |
| 3. | PROVOZNÍ PODMÍNKY..... | 6 |
| 4. | TECHNICKÁ DATA..... | 7 |
| 5. | POPIS STROJE A FUNKCÍ..... | 8 |
| 6. | PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE..... | 9 |
| 7. | UVEDENÍ DO PROVOZU..... | 13 |
| 8. | ŘEZÁNÍ..... | 16 |
| 9. | ÚDRŽBA..... | 19 |
| 10. | SERVIS..... | 20 |
| 11. | LIKVIDACE ELEKTROODPADU..... | 21 |

1. ÚVOD

Vážený spotřebiteli,

společnost ALFA IN a.s. Vám děkuje za zakoupení našeho výrobku a věří, že budete s naším strojem spokojeni.

Stroj PEGAS 41 PLASMA PFC je určen pro řezání kovů na základě moderní technologie dělení materiálu prostřednictvím tenkého paprsku plazmového plynu. Tato technologie má oproti jiným metodám několik předností:

1. Vysoká rychlost řezání
2. Kvalitní řez s minimální oblastí změněné struktury materiálu
3. Menší tepelné deformace řezaného materiálu
4. Možnost řezání uhlíkových a vysoce legovaných, nerezových ocelí a neželezných kovů
5. Metoda nevyžaduje žádné speciální plyny
6. Menší náklady

PEGAS 41 PLASMA PFC je vybaven funkcí Power Factor Correction (PFC), která umožňuje provoz na jednofázových sítích s napětím 110 V – 230 V.

PEGAS 41 PLASMA PFC je určena pro kvalitní řezání materiálů do tloušťky max. 15 mm uhlíkaté oceli (pro více informací viz návod dále). Produktivní řezání uhlíkaté oceli je možné do tloušťky 10 mm.

Při nižších nárocích na kvalitu řezu lze proříznout (oddělit) materiál tloušťky až 20 mm.

Vyhrazujeme si právo úprav a změn v případě tiskových chyb, změny technických parametrů, příslušenství apod. bez předchozího upozornění. Tyto změny se nemusí projevit v návodech k používání v papírové ani v elektronické podobě.



2. BEZPEČNOST PRÁCE

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY



1. Obsluhu stroje smí provádět pouze pracovník důkladně obeznámený s problematikou dělení materiálu pomocí plazmy, a který absolvoval příslušná školení.
2. Před každým zásahem v elektrické části, sejmutím krytu nebo čištěním je nutné odpojit zařízení ze sítě.
3. U řezacího stroje je třeba provést periodickou revizní prohlídku jednou za půl roku pověřeným pracovníkem podle ČSN 331500 a ČSN 050630.
4. Z bezpečnostních důvodů je při řezání plazmou nutné použít ochranné rukavice. Tyto rukavice Vás chrání před tepelným zářením a před odstříkujícími kapkami žhavého kovu.
5. Noste pevnou izolovanou obuv. Nejsou vhodné otevřené boty, neboť kapky žhavého kovu mohou způsobit popáleniny.
6. Nedívejte se do řezacího oblouku bez ochrany obličeje a očí. Používejte vždy kvalitní svařovací kuklu s neporušeným ochranným filtrem.
7. Také osoby vyskytující se v blízkosti místa řezání musí být informovány o nebezpečí a musí být vybaveny ochrannými prostředky.
8. Při řezání, zvláště v malých prostorách, je třeba zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu, neboť při řezání vznikají zdraví škodlivé zplodiny.
9. U nádrží na plyn, oleje, pohonné hmoty atd. (i prázdných) neprovádějte řezací práce, neboť hrozí nebezpečí výbuchu.
10. V prostorách s nebezpečím výbuchu platí zvláštní předpisy.

OCHRANNÉ POMŮCKY

1. Svařovací kukla s ochranným filtrem min 10
2. Svářečské rukavice
3. Svářečský oděv, zástěra
4. Uzavřená obuv

RIZIKA - PŘEHLED

1. Nebezpečí úrazu el. proudem
2. Ultrafialové a světelné záření
3. Nebezpečí vdechování plyných zplodin a prachových částic
4. Nebezpečí popálení
5. Hluk

 **Upozornění**  Nebezpečí úrazu el. proudem hrozí zejména při poruše izolace hořáku, přívodního kabelu a při porušení krytů stroje. Je třeba si uvědomit, že na hořáku se může vyskytovat napětí až 320 voltů. Hořák svými parametry odpovídá normě ČSN EN 60974-7, napěťové třídě M.

Upozornění

1. Je zakázáno provozovat stroj s poškozenou izolací hořáku nebo přívodního kabelu.
2. Nikdy neprovozujte stroj s demontovanými nebo poškozenými kryty. Kromě rizika úrazu klesá účinnost chlazení a zvyšuje se úroveň rušení.
3. Je zakázáno provozovat stroj v mokřím prostředí a ve venkovním prostoru za deště nebo sněžení.
4. Dbejte na řádné upnutí zemních kleští, které rovněž snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Používejte předepsané pracovní pomůcky, udržujte je v suchém stavu.
6. Osoby s kardiostimulátorem jsou vystaveny zvýšenému působení magnetického pole a během zapalování se krátkodobě ocitnou v elektromagnetickém poli, což by mohlo mít vliv na činnost kardiostimulátoru. Je nutno se předem poradit s lékařem.
7. Řezací a pilotní oblouk je zdrojem velmi intenzivního světelného a zejména ultrafialového záření. Toto záření může během velice krátké doby značně poškodit zrak a při déle trvajícím působení způsobuje zarudnutí až popáleniny nekrytých částí kůže.
8. Používejte svařovací kuklu vybavenou neporušeným filtrem se stupněm ochrany min. 10.
9. Nebezpečí popálení vzniká při řezání od odletujících částic rozžhaveného kovu, od plazmového oblouku a horkého řezaného materiálu. Tenký paprsek rozžhavené plazmy (4. skupenství hmoty) dosahuje ve svém jádře až 10 000°C!
10. Nikdy při zapalování nesměřujte hořák proti očím, tělu nebo jiné osobě.
11. Vždy používejte kvalitní a nepoškozené svářečské rukavice, zástěru a svářečský oděv včetně uzavřené obuvi a pokrývky hlavy.
12. Při řezání vzniká velké množství plyných zplodin a prachových částic z řezaného materiálu.
13. Vlivem vysokých teplot dochází k chemickým reakcím a vzniku různých oxidů a jiných sloučenin, z nichž některé jsou zdraví škodlivé.
14. Zvláště nebezpečné zplodiny vznikají při řezání materiálu obsahující olovo, beryllium, kadmium (pokadmiované díly) a materiálů opatřenými barevným nátěrem.
15. Při ultrafialovém záření a při vysokých teplotách vzniká rovněž značné množství ozónu a oxidů dusíku.
16. Při překročení koncentrace těchto plynů nad hodnoty dané hygienickými normami může dojít k poškození zdraví, zejména při dlouhodobějším působení.
17. Pracoviště musí být dobře větrané a vybavené účinným systémem odsávání.
18. Při řezání materiálu, kdy vznikají zvláště nebezpečné zplodiny, je nutné navíc použít dýchací masku.

19. Stroj při své činnosti produkuje hluk, jehož hladina dosahuje hodnoty 80-85 dB.
20. Při dlouhodobější práci doporučujeme používat chrániče sluchu.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

1. Je zakázáno používat stroj v prostorách s nebezpečím výbuchu a v prostorách s možností výskytu snadno zápalných a hořlavých látek.
2. Je zakázáno provádět řezání nádob se zbytky jakýchkoliv hořlavých nebo neznámých látek.
3. Je nepřípustné provádět řezání na uzavřených tlakových nádobách bez předchozího vypuštění tlaku a ponechání v otevřeném stavu.



3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. Uvedení přístroje do provozu smí provádět jen vyškolený personál a pouze v rámci technických ustanovení. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným použitím a obsluhou. Při údržbě a opravě používejte jen originální náhradní díly od firmy ALFA IN.
2. Zařízení vyhovuje IEC 61000-3-12.
3. Řezací stroj je zkoušen podle normy pro stupeň krytí IP 23S, což zajišťuje ochranu proti vniknutí pevných těles o průměru větším než 12 mm a ochranu proti vniknutí vody padající ve svislém až šikmém směru do sklonu 60°.
4. Stroj musí být umístěn tak, aby chladicí vzduch mohl bez omezení vstupovat i vystupovat chladicími průduchy. Je nutné dbát na to, aby nebyly nasávány do stroje žádné mechanické, zejména kovové částice (např. při broušení).
5. Při přehřátí stroje je automaticky přerušeno řezání.
6. Veškeré zásahy do el. zařízení, stejně tak opravy (demontáž síťové vidlice), smí provádět pouze oprávněná osoba.
7. PEGAS 41 PLASMA PFC je konstruován na napětí sítě 1x100 V až 1x230 V.
8. Příslušnému síťovému napětí a příkonu musí odpovídat síťová vidlice.
9. U řezacího stroje je třeba provést periodickou revizní prohlídku jednou za 6 měsíců pověřeným pracovníkem podle ČSN 331500,1990 a ČSN 050630,1993.
10. Řezací stroj je z hlediska odrušení určen především pro průmyslové prostory. V případě použití jiných prostor mohou existovat nutná zvláštní opatření (viz EN 60974-10).
11. Stroj je nutné chránit před:
 - a. Vlhkem a deštěm
 - b. Mechanickým poškozením
 - c. Průvanem a případnou ventilací sousedních strojů
 - d. Nadměrným přetěžováním - překročením tech. parametrů
 - e. Hrubým zacházením

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Svařovací zařízení je z hlediska odrušení určeno především pro průmyslové prostory. Splňuje požadavky ČSN EN 60974-10 třídy A a není určeno pro používání v obytných prostorech, kde je elektrická energie dodávána veřejnou nízkonapěťovou napájecí sítí. Mohou zde být možné problémy se zajištěním elektromagnetické kompatibility v těchto prostorech, způsobené rušením šířeným vedením stejně jako vyzařovaným rušením.

Během provozu může být zařízení zdrojem rušení.

 Upozornění  Uživatele upozorňujeme, že je odpovědný za případné rušení ze svařování.

4. TECHNICKÁ DATA


| Metoda | | | Dělení plazmou | |
|--|---------------|----|---------------------------------|---------------|
| Síťové napětí | V/Hz | | 1 x 110/50-60 | 1 x 230/50-60 |
| Rozsah řezacího proudu | A | | 20 - 30 | 20 - 40 |
| Napětí naprázdno U ₂₀ | V | | 320 | |
| Jištění | A | | 25 @ | 16 @ |
| Max. efektivní proud I _{1eff} | A | | 20,4 | 15,4 |
| Řezací proud (DZ=100%) I ₂ | A | | 20 | 28 |
| Řezací proud (DZ=60%) I ₂ | A | | 22 | 33 |
| Řezací proud (DZ=x%) I ₂ | A | | 35%=30 | 50%=40 |
| Max. produktivní řez uhlíkaté oceli | mm | | 8 | 10 |
| Max. řez uhlíkaté oceli (oddělení materiálu) | mm | | 15 | 20 |
| Kvalitní řez | Uhlíkatá ocel | mm | 10 | 15 |
| | Nerez | mm | 8 | 12 |
| | Hliník | mm | 6 | 10 |
| | Měď | mm | 3 | 4 |
| Max. vstupní tlak vzduchu | bar | | 8,5 | |
| Pracovní tlak (hořák SCP 60/ABICUT 45) | bar | | 4,5/5,0 | |
| Spotřeba vzduchu (hořák SCP 60/ABICUT 45) | l/min | | 110/119 | |
| Zapalování oblouku | | | Pneu - mechanické | |
| Regulace proudu | | | Plynulá | |
| Krytí | | | IP 23S | |
| Normy | | | EN 60974-1; EN 60974-10 třída A | |
| Rozměry (š x d x v) | mm | | 148 x 490 x 295 | |
| Hmotnost | kg | | 8,4 | |

Upozornění Vzhledem k velikosti instalovaného výkonu může být pro připojení zařízení k veřejné distribuční síti nutný souhlas rozvodných závodů.



Upozornění Uživatele upozorňujeme, že je odpovědný za případné rušení z řezání.



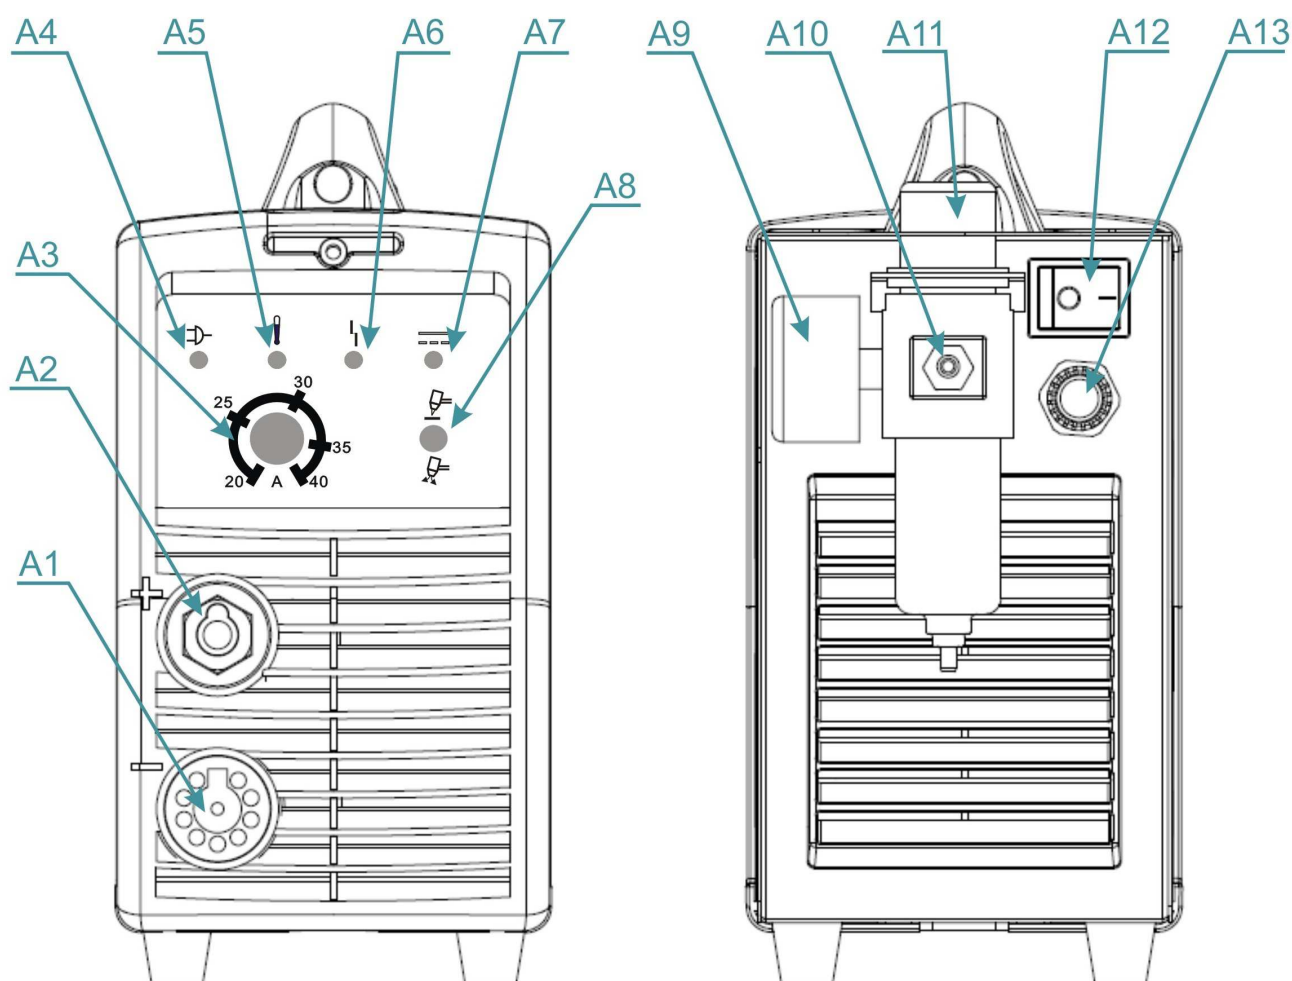

5. POPIS STROJE A FUNKCÍ

HLAVNÍ ČÁSTI STROJE



Obrázek 1 - Hlavní části stroje, čelní a zadní pohled

| Poz. | Název |
|------|---|
| A1 | Konektor - hořák |
| A2 | Rychlospojka – kabel zemnicí |
| A3 | Potenciometr regulace řezacího proudu |
| A4 |  LED zapnutí stroje |
| A5 |  LED přehřátí/přepětí – svítí, je-li stroj přehřátý nebo pokud je v síti |

| | |
|-----|--|
| | větší napětí než 270 V |
| A6 |  LED porucha dodávky vzduchu nebo chyba stavu hořáku <ol style="list-style-type: none"> 1. LED svítí a vzduch ventily pravidelně pouštěn a zastavován - zkrat mezi ochrannou hubicí a dýzou. 2. LED svítí a vzduch ventily pravidelně pouštěn a zastavován - není nasazena elektroda a dýza. 3. LED bliká – není vůbec nasazena nebo není správně nasazena ochranná hubice. 4. LED svítí – nízký tlak vzduchu |
| A7 |  LED hoření oblouku – po zmáčknutí tlačítka hořáku svítí, na hořáku je napětí |
| A8 | Přepínač  Nastavení průtoku vzduchu  Plynulé řezání |
| A9 | Manometr |
| A10 | Připojení vzduchu |
| A11 | Regulátor s čističem |
| A12 | Hlavní vypínač |
| A13 | Síťový přívod s vidlicí |


6. PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE

SOUČÁST DODÁVKY

1. Zemnicí kabel

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

| Poz. | Kód | Popis |
|------|------------|--|
| | SCP2550 | Kružidlo - sada SCP 60 |
| | 742.D121.1 | Kružidlo ABICUT 45 |
| 24 | 5302 | Filtr vzduchový AT 1000 |
| 25 | 5304 | Sada pro filtr AT 1000 k P100-160 PLASMA |
| | S777a | Kukla samostmívací ALFA IN S777 |
| | SCP60-6 | Hořák Plasma SCP 60 6m |
| | 381.0001.1 | Hořák Plasma ABICUT 45 PEGAS 6 m ALFA IN |

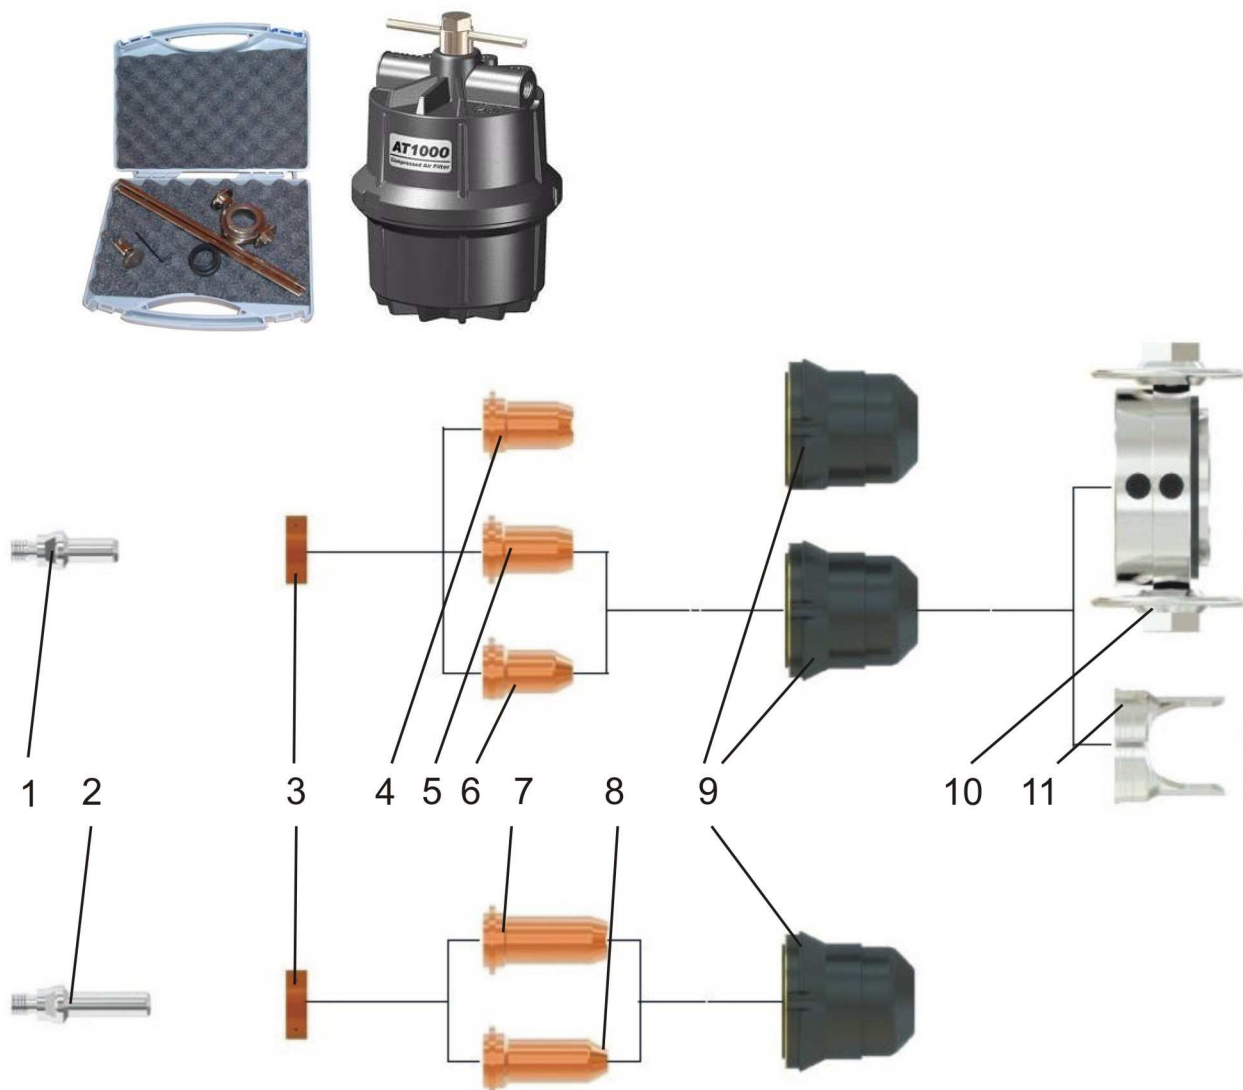


Obr. 2a. Hořák SCP 60 – spotřební díly

| Poz. | Kód | Název |
|------|-------------|----------------------------------|
| 1 | SCP2504 | Elektroda |
| 2 | SCP2504E | Elektroda dlouhá |
| 3 | SCP2506 | Rozdělovač vzduchu |
| 4 | SCP2522-09 | Dýza 0,9 standard drážka |
| 5 | SCP2524-10 | Dýza 1,0 standard |
| 6 | SCP2520-06 | Dýza 0,65 standard |
| 6 | SCP2520-08 | Dýza 0,8 standard |
| 7 | SCP2522-09E | Dýza 0,9 dlouhá drážka |
| 8 | SCP2520-06 | Dýza 0,65 dlouhá |
| 8 | SCP2520-08 | Dýza 0,8 dlouhá |
| 9 | SCP2530-6 | Hubice, 6 otvorů |
| 9 | SCP2530-6L | Hubice, 6 otvorů, max. životnost |
| 10 | SCP2551 | Vozík řezací |
| 11 | SCP2540 | Vedení SCP 60 |

Pozn. - Tučně zvýrazněné položky s modrým pozadím jsou výbavou dodaného hořáku.

Doporučená startovací sada pro hořák SCP 60:

| Poz. | Kód | Název | ks |
|------|-------------|--------------------------|----|
| 1 | SCP2504 | Elektroda | 3 |
| 6 | SCP2520-06 | Dýza 0,65 standard | 1 |
| 6 | SCP2520-08 | Dýza 0,8 standard | 1 |
| 4 | SCP2522-09 | Dýza 0,9 standard drážka | 1 |
| 5 | SCP2524-10 | Dýza 1,0 standard | 1 |
| 2 | SCP2504E | Elektroda dlouhá | 1 |
| 7 | SCP2522-09E | Dýza 0,9 dlouhá drážka | 1 |
| 12 | SCP2540 | Vedení SCP 60 | 1 |

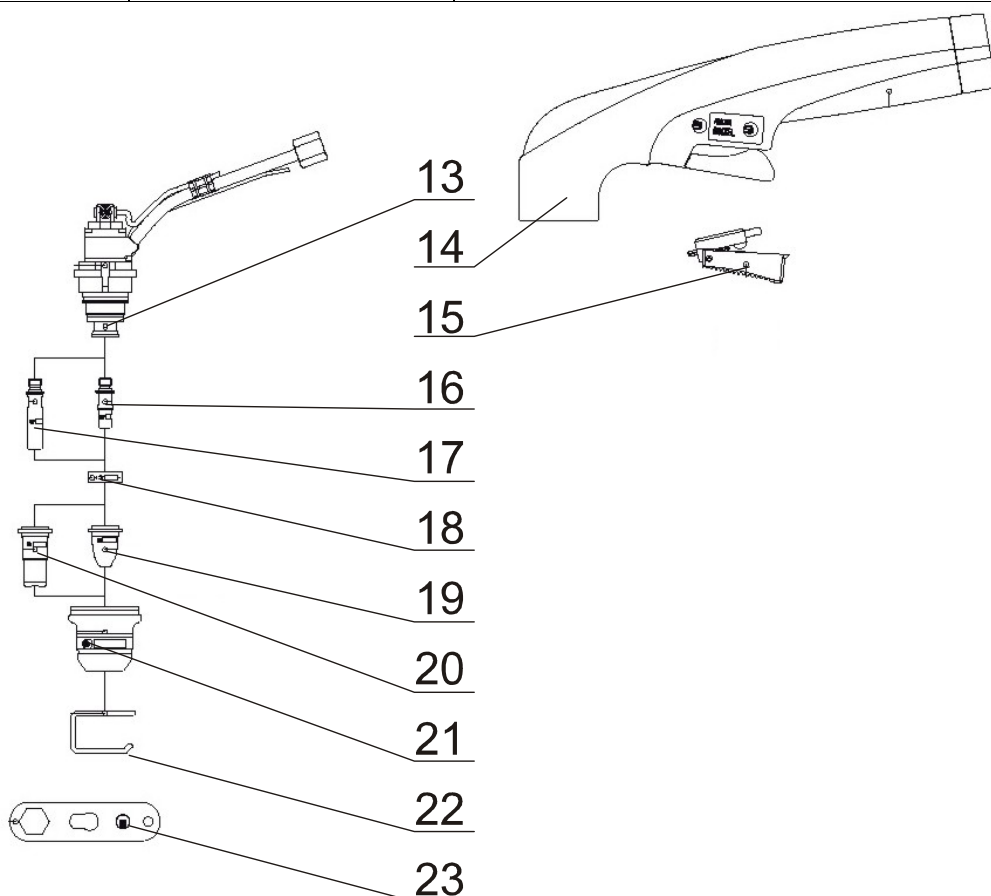

Obr. 2b. Hořák BINZEL ABICUT 45 – spotřební díly

| Poz. | Kód | Název |
|------|-------------|-----------------------------|
| 13 | 748.0020.1 | Tělo hořáku ABI25/45 |
| 14 | 748.0053.1 | Rukojeť ABI25/45 |
| 15 | 185.0005 | Vypínač tlak. 2 - polohový |
| 16 | 748.0032.10 | Elektroda standard ABI25/45 |
| 17 | 748.0048.10 | Elektroda dlouhá ABI25/45 |

| | | |
|-----------|--------------------|------------------------------------|
| 18 | 748.0033.2 | Rozdělovač vzduchu ABI25/45 |
| 19 | 748.0034.10 | Dýza 0,65 standard |
| 19 | 748.0035.10 | Dýza 0,8 standard |
| 19 | 748.0061.10 | Dýza 1,0 standard |
| 20 | 748.0049.10 | Dýza 0,9 dlouhá |
| 21 | 748.0052.2 | Hubice ABI 45 – 35A |
| 21 | 748.0043.2 | Hubice ABI 45 – 45A |
| 22 | 748.0050.5 | Pružina vodící ABI25/45 |
| 23 | 748.0059.1 | Multiklíč ABI25/45 |
| | 748.0057.1 | Kabelový svazek ABI45 |

Pozn. - Tučně zvýrazněné položky s modrým pozadím jsou výbavou dodaného hořáku.

Doporučená startovací sada pro hořák BINZEL:

| Poz. | Kód | Název | ks |
|------|-------------|-------------------------------------|----|
| | 748.START | Sada START k hořáku ABICUT 45 PEGAS | |
| | | Obsah sady 748.START | |
| 16 | 748.0032.10 | Elektroda standard ABI25/45 | 2 |
| 17 | 748.0048.10 | Elektroda dlouhá ABI25/45 | 1 |
| 19 | 748.0035.10 | Dýza 0,8 standard | 4 |
| 19 | 748.0061.10 | Dýza 1,0 standard | 1 |
| 20 | 748.0049.10 | Dýza 0,9 dlouhá | 2 |
| 21 | 748.0043.2 | Hubice ABI45 45 A | 1 |
| 22 | 748.0050.5 | Pružina vodící ABI25/45 | 1 |

POZNÁMKY KE SPOTŘEBNÍMU MATERIÁLU

Hubice

PARKER SCP 60

1. Je možné volit ze dvou hubic. Obě mají 6 otvorů pro stlačený vzduch.
2. Pro delší životnost hubice zejména při řezání 40 A je vhodné použít hubici SCP2530-6L.

ABICUT45

1. Je možné volit ze dvou hubic. Liší se počtem otvorů pro stlačený vzduch (4 resp. 6 otvorů). Pro nižší výklony je vhodné použít hubici **748.0052.2** (35 A), řez je kvalitnější.
2. Pro maximální výkon je nutné použít hubici 748.0043.2 (45 A) se šesti otvory pro vzduch.

Dlouhá elektroda a dlouhá dýza

1. Dlouhá dýza slouží pro řezání v úhlech a v místech, kam standardní dýzou není možné dosáhnout.
2. Do tloušťky 5,8 mm řezaného materiálu je možné s touto kombinací elektrody a dýzy táhnout dýzu přímo po řezaném materiálu bez vodící pružiny. Životnost dýz a elektrod se sníží o 30 % - 50 %.

Standardní dýzy

PARKER SCP 60

Pro menší řezané tloušťky (uhlíkatá ocel) do 4 mm použijte dýzu SCP2520-06 Dýza 0,65 10/20 A v kombinaci s elektrodou SCP2504. Pro řezací tloušťky od 4 do 6 mm použijte dýzu SCP2520-08 Dýza 0,8 20/30 A. Pro řezací tloušťky od 6 do 8 mm použijte dýzu SCP2522-09 Dýza 0,9 30/40 A. Pro řezané tloušťky nad 8 mm použijte dýzu SCP2524-10 Dýza 1,0 40/50 A.

ABICUT45

Pro menší řezané tloušťky je lepší používat dýzu 748.0034.10 Dýza 0,65 standard v kombinaci s elektrodou 748.0032.10 Elektroda standard ABI25/45. Řez je užší, kvalitnější. Do tloušťky řezaného materiálu (uhlíkatá ocel) 10 mm lze táhnout dýzy přímo po materiálu bez vodící pružiny. Životnost dýz a elektrod se sníží o 30 % - 50 %.

7. UVEDENÍ DO PROVOZU

UVEDENÍ STROJE DO PROVOZU

Uvedení stroje do provozu musí být v souladu s technickými daty a provozními podmínkami.



Upozornění **Stroj smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby.**

1. Připojte stroj do sítě síťovou vidlicí v souladu s kapitolou 4. TECHNICKÁ DATA.
2. Zkontrolujte kompletnost namontovaného řezacího hořáku.
3. Pomocí rychlospojek připojte stlačený vzduch na konektor na zadní stěně stroje.
4. Po zapnutí síťového vypínače (obr. 1 poz. **A12**) se rozsvítí LED zapnutí **A4** na ovládacím panelu.
5. Připojte zemnicí kabel na řezaný materiál.
6. Zkontrolujte vstupní tlak vzduchu. Nesmí být vyšší než 8,5 bar a nesmí být nižší než 4,5 bar.
7. Nastavte potenciometr regulace velikosti řezacího proudu na hodnotu odpovídající řezanému materiálu.
8. Podle zvolené velikosti řezacího proudu osadte hořák odpovídajícím

průměrem trysky.

9. Zapněte stroj hlavním vypínačem **A12**.
10. Zmáčknete tlačítko hořáku, zapálí se pilotní oblouk
11. Přesuňte hořák k materiálu a pilotní oblouk se změní v řezací. Hoří-li pilotní oblouk déle jak 3 s, automaticky zhasne.
12. Začněte řezat. Po ukončení řezu uvolněte tlačítko hořáku, oblouk zhasne.
13. Stroj můžete vypnout po ukončení procesu dofuku/chlazení hořáku, který trvá více jak minutu.

POŽADAVKY NA ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU



Tlak dodávaného vzduchu nesmí být vyšší než 8,5 baru. Pracovní tlak a spotřeba vzduchu pro jednotlivé předepsané hořáky jsou uvedeny v kapitole 4. **TECHNICKÁ DATA.**

Pro spolehlivý provoz plazmové řezačky a kvalitní řezy doporučujeme postupovat při výběru vhodného typu kompresoru podle následujících doporučení:

1. Kompresor musí být schopen trvale dodávat minimálně 130 litrů/min stlačeného vzduchu. V katalogích je tento parametr uváděn jako tzv.

„plnicí množství“.  **Upozornění**  **Nezaměnit s údajem „nasávané množství“!**

2. Vzdušník musí být vybaven odkalovacím ventilem.
3. Je nutné, aby byl kompresor vybaven chladičem stlačeného vzduchu nebo dostatečně velkým vzdušníkem. Jinak se do rozvodů dostává ohřátý vzduch, který může obsahovat značné množství vody, které nelze zachytit v odkalovačích. Vzduch se ochladí až po průchodu přes rozvody, může dosáhnout rosného bodu a tím dojde k vylučování vodních kapek, což může být až za odkalovači. Optimální velikost vzdušníku je minimálně 50 litrů.
4. Na výstupu musí být zabudován účinný filtr s dostatečnou kapacitou, odlučovač oleje a kondenzátu, případně regulátor tlaku, je-li provozní tlak kompresoru vyšší jako 8,5 barů. Tyto prvky musí být dimenzovány na průtok minimálně 130 l/min, aby nezpůsobovaly pokles výstupního tlaku během řezání.
5. Vnitřek vzdušníku by měl být opatřen povrchovou úpravou proti korozi.
6. Sání kompresoru by mělo být opatřeno účinným filtrem nasávaného vzduchu, zejména u mobilních kompresorů, pracují-li v prašném prostředí.

 **Upozornění**  **Některé kompresory mají zabudovaný na výstupu tzv. přimazávač tlakového vzduchu. Na tento výstup nesmí být v žádném případě plazmová řezačka připojena! Došlo by k znečištění celého**

pneumatického systému a mohlo by dojít k poškození hořáku.

PŘIPOJENÍ K CENTRÁLNÍMU ROZVODU VZDUCHU

1. Před připojením zjistit pracovní tlak v systému a rozsah jeho kolísání.
2. Ověřit si výkon a technický stav centrálního kompresoru (-ů). Platí zde stejné požadavky, jaké byly uvedeny výše.
3. Zkontrolovat provedení a stav filtrace tlakového vzduchu a zachycování kondenzátu.
4. Ubezpečit se, zda systém není centrálně přimazáván.
5. Zařadit do místa připojení, co nejbližší k řezačce, dodatečný filtr a odlučovač. Toto je důležité zejména u starších rozvodů z klasických ocelových trubek, kde mohou být vnitřní stěny značně zkorodované. Filtr s odkalovačem je nezbytné použít u systémů s dlouhými rozvody, které procházejí chladným prostředím, kde může docházet k ochlazení stlačeného vzduchu k rosnému bodu a tím kondenzaci vodních kapek.

PŘEDŘADNÝ VZDUCHOVÝ FILTR PRO PEGAS 41 PLASMA PFC

Pro dosažení vysoké kvality řezání a pro vyloučení závažných poruch na hořáku je důrazně doporučeno, aby byl vždy do přívodu zařazen následující filtr.


| Pos. | Kód | Popis |
|-------------|------------|--|
| 24 | 5302 | Filtr vzduchový AT 1000 |
| 25 | 5304 | Sada pro filtr AT 1000 k P100-160 PLASMA |




8. ŘEZÁNÍ

1. Stisknutím tlačítka hořáku dojde k zapálení pilotního oblouku. Poté je nutné neprodleně přiložit hořák k řezanému materiálu. V tomto okamžiku začne hořet hlavní oblouk mezi hořákem a materiálem, který provádí vlastní řez.
2. Hořákem je nutné pohybovat rovnoměrnou rychlostí, její hodnota je závislá na síle a druhu řezaného materiálu a velikosti řezacího proudu. Doporučujeme nejprve vyzkoušet. K dosažení dobré kvality řezu je dále třeba, aby vzdálenost řezací trysky byla od materiálu asi 2 mm, což zaručuje vodící pružina (obr. 2, poz. 22) umístěná na konci plazmového hořáku. Při větší vzdálenosti klesá řezací výkon a zhasíná hlavní oblouk, při příliš malém odstupu dojde k většímu opotřebení hořáku.
3. Řezání kovů je možno provádět při volbě odpovídajících parametrů ve všech možných polohách (vodorovně, horizontálně, nad hlavou, svisle vzestupně i sestupně a zároveň i napříč v uvedených polohách), nicméně je-li to možné, volíme přednostně vodorovný řez. V ostatních polohách je obsluha ve zvýšené míře ohrožována odletujícími kapkami roztaveného materiálu.
4. Pokud je možnost, doporučujeme startovat na hraně materiálu. V případě, že řezeme díru nebo musíme začít ze středu materiálu, mírně nakloníme hlavu hořáku a postupně ji narovnáваме do svislé polohy tak, aby odstrikující materiál nezanášel trysku, (viz obr. 3) Tento pracovní postup musíme vždy dodržovat, pokud tloušťka řezaného materiálu přesahuje 3 mm.

5. Pokud vedeme řez v koutě nebo rohem (viz obr. 4), doporučujeme použít prodlouženou elektrodu a trysku. Je však nutno počítat s nižším řezacím výkonem oproti krátkému provedení.

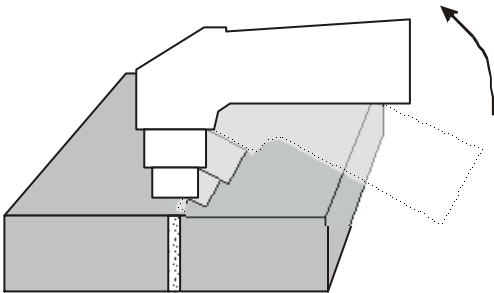

Obr. 3

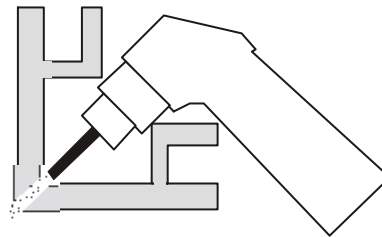

Obr. 4

DŮLEŽITÉ ZÁSADY

1. Dobu hoření pilotního oblouku je nutné omezit pouze na nezbytnou dobu. Snižuje se tím opotřebování trysky a elektrody. Při častém startování naprázdno se zatěžuje tryska a elektroda a mohlo by dojít k přehřátí odporového předřadníku pilotního oblouku.
2. Po skončení řezání nikdy nevypínejte okamžitě stroj hlavním vypínačem, ale nechte vždy proběhnout tzv. ochlazovací cyklus hořáku. Okamžité vypnutí proveďte pouze v případě nouze.
3. Rozhodující vliv na kvalitu řezu, životnost trysek, elektrod a celého hořáku má tlakový vzduch. Dbejte na správné nastavení hodnoty tlaku: při řezání nesmí klesnout pod 3,5 baru. Vzduch nesmí obsahovat mechanické nečistoty, olej a vodní kondenzát. Tyto nečistoty snižují kvalitu řezu, způsobují nestabilitu a zhasínání oblouku a mohou poškodit hořák. Zdroj tlakového vzduchu musí být proto vybaven účinnou filtrací a spolehlivým odlučovačem oleje a vodního kondenzátu. Použití filtru a odlučovače zabudovaného na PEGASU 41 PLASMA PFC jako jediného stupně úpravy vzduchu je naprosto nedostatečné. V případech, kdy kompresor nasává vzduch o vysoké vlhkosti, což se projeví potřebou častého odkalování tlakové nádoby, je nutné zařadit do přívodu ještě jeden účinný odkalovač jako 3. stupeň. Zachycený kondenzát je nutné denně vypouštět, a to ze všech odkalovačů a tlakové nádoby kompresoru.
4. Dbejte na dobrý el. kontakt zemnicích kleští a materiálu.
5. Dýzu a elektrodu je potřeba kontrolovat a včas vyměňovat. Životnost těchto dílů je pouze několik hodin řezacího času a je silně závislá na dodržování správných zásad při řezání.

Upozornění

1. Při nízkém tlaku vzduchu ($p \leq 3,5$ baru) se rozsvítí LED (obr. 1, poz. A6) na ovládacím panelu a zablokuje se další činnost.
2. Dojde-li k přehřátí stroje během řezání, rozsvítí se LED (obr. 1, poz. A5) na ovládacím panelu a zablokuje se jeho další činnost.
3. Před výměnou dílů hořáku odpojte stroj ze sítě.
4. Před jakýmkoliv zásahem uvnitř stroje odpojte stroj ze sítě.
5. Stroj je přizpůsoben pro použití hořáku ABICUT 45 nebo SCP 60. V této kombinaci tvoří bezpečný systém v souladu s ČSN EN 60974-7 čl. 10.1.4. Použití jakéhokoliv jiného typu a provedení hořáku je nutno konzultovat s ALFA IN a.s.
6. PEGAS 41 PLASMA PFC nesmí být přímo připojen ke zdroji tlaku o hodnotě vyšší než 8,5 barů nebo k tlakovým lahvím! Připojení k takovýmto zdrojům je možné pouze přes vhodný redukční ventil, který je testován na odpovídající vstupní tlak a průtok.
7. Nedokonalé zachycení kondenzátu způsobí jeho vylučování v prostoru trysky hořáku a znemožní zapálení pilotního oblouku.

PŘÍČINY NEKVALITNÍCH ŘEZŮ

Nedostatečný průnik řezu

1. Vysoká rychlost řezání (přesvědčte se, zda sklon pronikajícího řezného oblouku nepřesahuje cca 15° (viz obr. 5).
2. Vysoké opotřebování trysky nebo elektrody (viz obr. 6).
3. Velká tloušťka materiálu a nevhodně zvolená hodnota řezacího proudu a průměr trysky.
4. Špatný el. kontakt mezi zemnicí svěrkou a materiálem.

Upozornění

Pokud řezací oblouk neproniká dokonale materiálem, zanáší rozstříkující se materiál trysku hořáku a snižuje její životnost.

Řezací oblouk je nestabilní, zhasíná a „střílí“

1. Opotřebená tryska nebo elektroda
2. Vysoký tlak vzduchu
3. Znečištěný vzduch
4. Nezachycený vodní kondenzát

Upozornění


Nestabilní oblouk způsobuje velmi intenzivní rušení, které může způsobit zhroucení řídicího systému stroje, případně ohrozit okolní zařízení!

Konický řez


1. Vzniká-li křivý řez (viz obr. 7) vypněte stroj, uvolněte nosič trysky a otočte trysku asi o 1/4 a znovu zkuste řezat.
2. Poškozená tryska a elektroda.
3. Postavení hořáku k materiálu není kolmé.
4. Velká vzdálenost hořáku od materiálu.
5. Opotřebovaná elektroda nebo tryska.

☝ Upozornění ☝

Je-li elektroda vypálená hlouběji než 1,5mm, je nutno ji vyměnit.

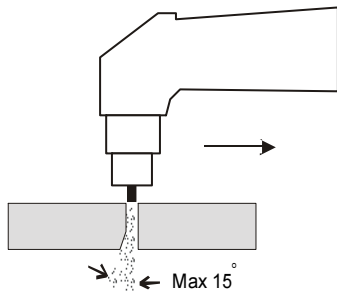

Obr. 5

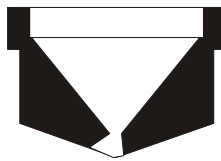

Obr. 6





Obr. 7

9. ÚDRŽBA

1. Velkou péčí je třeba věnovat hořáku. Při řezání materiálu odstříkuje roztavený materiál, který znečišťuje vnitřní prostor hořáku. Plazmový hořák je třeba pravidelně udržovat a včas vyměňovat opotřebované díly. Pravidelně kontrolovat stav kanálků difuzéru (viz. nákres hořáku). Jsou-li znečištěny, je nutné je profouknout, případně difuzér vyměnit. Špatný stav tohoto dílu má negativní vliv na kvalitu řezání a způsobuje velmi silné rušení, které může způsobit zhroucení řídicí elektroniky stroje nebo ovlivňovat okolní zařízení. Dojde-li k poškození kabelu hořáku, je nutné jej neprodleně vyměnit – hrozí nebezpečí úrazu el. proudem!
2. Údržba pneumatického systému spočívá v pravidelném vypouštění zachyceného kondenzátu, a to při soustavné činnosti minimálně 1x denně. Dále vizuálně kontrolovat stupeň znečištění vzduchového filtru a dle potřeby jej demontovat a vyčistit.
3. Nastavení pracovního tlaku - při řezání nesmí tlak klesnout pod hodnotu 4,5 barů. Nastavení požadované hodnoty se provádí pomocí regulační hlavice na regulátoru tlaku. Hlavici je nutné nejprve odjistit povytažením směrem vzhůru, nastavit požadovaný tlak a zatlačením opět zajistit. Neodebírá-li stroj žádný vzduch, dojde k mírnému zvýšení tlaku (max. o 0,5barů). Je proto nutné zkontrolovat hodnotu tlaku během řezání.
4. Zdrojovou skříň je nutné pravidelně podle míry prašnosti prostředí

vyfouknout stlačeným vzduchem.

 **Upozornění**  Pozor na nebezpečí poškození elektronických součástí přímým zásahem stlačeného vzduchu z malé vzdálenosti.

KONTROLA PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI PODLE EN 60 971-1

Předepsané úkony zkoušek, postupy a požadovaná dokumentace jsou uvedeny v EN 60974-4.

10. SERVIS

POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

1. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.
2. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje nebo servisní organizací pověřenou výrobcem.
3. Záruční doba stroje je 24 měsíců od prodeje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven.
4. Záruční doba hořáku je 6 měsíců.
5. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl řezací stroj používán odpovídajícím způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, byť i přechodným. Při údržbě stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce.
6. Podmínkou platnosti záruky na hořák je dodržení všech požadavků na kvalitu stlačeného vzduchu, dodržení předepsaného způsobu filtrace a zachycování kondenzátu. Plasmová řezačka musí být připojena přes filtr, jehož parametry jsou uvedeny v návodu k obsluze. Dále nemohou být uznány závady způsobené nedostatečným výkonem kompresoru, průnikem mazacího oleje do tlakového vzduchu a elektrickými průrazy způsobené přítomností vlhkosti v hořáku.
7. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl řezací stroj používán výhradně s hořákem uvedeným v tomto návodu.
8. V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje.
9. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady

nebo materiálové vady, a to u výrobce nebo prodejce.

10. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.
11. Na síťovém přívodu je připojen varistor, který chrání stroj před přepětím.
12. V případě dlouhodobějšího přepětí nebo větších napěťových rázů dochází k jeho zničení. Na tento případ poruchy se záruka nevztahuje.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY

1. Záruční opravy provádí výrobce nebo jím autorizované servisní organizace.
2. Obdobným způsobem je postupováno i v případě pozáručních oprav.
3. Reklamací oznamte na tel. číslech 563 034 625 nebo 568 840 009, e-mailu: servis@alfain.eu.

11. LIKVIDACE ELEKTROODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ČR:

Společnost ALFA IN a.s. jako výrobce uvádí na trh elektrozařízení, a proto je povinna zajistit zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu. Společnost ALFA IN a.s. je zapsána do SEZNAMU individuálního systému (pod evidenčním číslem výrobce 01594/07-ECZ) a sama zajišťuje financování nakládání s elektroodpady.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Zákazník je povinen vrátit výrobek zpět ke svému prodejci a to buď osobně, nebo po vzájemné dohodě zajistí prodejce vyzvednutí přímo u zákazníka. Společnost ALFA IN a.s. zajistí vyzvednutí a likvidaci vyřazeného elektrozařízení na vlastní náklady od prodejce popř. dle dohody přímo od zákazníka.

Tento zpětný odběr elektrozařízení bude zajištěn do 5 kalendářních dnů od data oznámení záměru vrácení uvedeného zařízení.

Pro uživatele v zemích Evropské unie:

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.