



GeniArc[®]140



Návod k používání



KWXSTGA140

Vysvětlivky piktogramů:



Svařování MMA – Zařízení pro svařování obalenou elektrodou.



Svařování TIG (ruční obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou) - s dotykovým zapalováním oblouku (tzv.náškrabem).



Invertorová technologie.



Vstupní napětí, 1fáze, 230V střídavých.



Výstupní stejnosměrné napětí.



Pomalý náběh svářecího proudu a zamezení vypadávání jističe při zapnutí svářečky.



Obvod, který při zapalování oblouku nastaví parametry výstupu invertoru tak, aby usnadnil snadné zapálení oblouku.



 
Na výstupu invertoru je měření svařovacího proudu. Pokud např. svářeč neudrží elektrodu při práci v konstantní vzdálenosti od svařence, obvod Arc Force přidává a ubírá proud podle parametrů oblouku a tím se vytváří rovnoměrný svár.



Obvod, který při zapalování oblouku pozná, že by došlo k přilepení elektrody a ihned omezí svařovací proud a tím zamezí přilepení elektrody.




Termostat - při přetížení vypne zdroj od sítě.



Zatěžovatel při teplotě okolí 40°C, do zásahu tepelnou ochranou můžeme nepřetržitě svařovat proudem 75A po 10minut.



 Zatěžovatel při teplotě okolí 40°C, do zásahu tepelnou ochranou můžeme nepřetržitě svařovat proudem 95A po 6minut, potom 4min.na chlazení.



Zatěžovatel při teplotě okolí 40°C, do zásahu tepelnou ochranou můžeme nepřetržitě svařovat proudem 140A po 2,5minuty, potom 7,5min.na chlazení.



Vhodné pro elektrody jakosti E7018 (bazické) a průměru 2-4,0mm, KOWAX E7018:
2,0 x 300mm, 60-80A, doba hoření jedné el.je 34s
2,5 x 350mm, 70-110A, doba hoření jedné el.je 59s
3,2 x 350mm, 95-150A, doba hoření jedné el.je 62s
4,0 x 450mm, 140-180A, doba hoř. jedné el.je 96s



Nucené chlazení - proudem vzduchu.



Vhodné pro napájení z generátoru.



Hmotnost zařízení. Bez příslušenství (kabely, držáky elektrod, hořáky apod.).



Jištění (jistič motorový pomalý, charakteristika C)



Prohlášení o vlastnostech/Declaration of Conformity

Dle/According to:

Směrnice 2006/95/ES, platná od 16.1.2007
Směrnice 2004/108/ES, platná od 20.7.2007
RoHS směrnice 2011/65/ES, platná od 2.1.2013

1. Typ zařízení /Type of Equipment/:

Svařovací zdroj /Welding power source/

2. Typové označení /Type Designation etc./:

GeniArc[®]140, ID: KWXSTGA140, od sériového čísla: 201609400001

3. Značka neb ochranná známka /Brand name or trade mark./:

KOWAX[®]

4. Výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce v EEA. /Manufacturer or his authorized representative established within the EEA./:

SVARMETAL s.r.o.

Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov, CZECH REPUBLIC, ID: 26850036, VAT: CZ26850036

5. Harmonizované normy /Harmonized standard/:

**EN60974-1, Svařování. Bezpečnostní požadavky pro zařízení k obloukovému svařování. Část 1:
Zdroje svařovacího proudu**
**EN60974-10, Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC)**

Další informace: Omezené používání, zařízení třídy A, pro použití v oblastech jiných než obytných.
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Signed for and on behalf of the manufacturer by

[jméno/name]	Tomáš KALINA
V [místo]/At [place]	Plzeň
Dne [datum vydání]/on [date of issue]	15.9.2016
[podpis]/[signature]	

SVARMETAL s.r.o.
Skotnice 265
742 59 Skotnice
IČ: 26850036
DIČ: CZ26850036

POBOČKA - PLZEŇ
Tomáš Kalina
tel.: +420 607 177 171
e.mail: kalina@kowax.cz



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem a kvalifikaci je oprávněná opravovat stroj

Není povolena žádná modifikace svařovacího stroje než doporučena výrobcem!

Před otevřením krytu stroje – vždy odpojit ze sítě!

Každých 6 měsíců otevřete stroj a jemně ho vyfoukejte stlačeným vzduchem.

POZOR, NEPOUŽÍVEJTE STLAČENÝ VZDUCH O PŘILÍŠ VYSOKÉM TLAKU, ABY NEDOŠLO K MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ ELEKTROSOUČASTÉK.

Společnost Svarmetal s.r.o., Vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro svařečské práce a přídatná zařízení.

Toto zařízení je navrženo a zkoušeno v souladu s mezinárodními a evropskými standardy EN 60974-1, EN 60974-10 (viz. prohlášení o vlastnostech). Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám a standardům.

Náhradní díly si možno objednat u nejbližšího prodejce značky KOWAX.

V souladu s 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických zařízení se musí elektrické zařízení, které dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení. Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených sběrných místech.



OBSAH

OBSAH.....	5
1. BEZPEČNOST.....	6
2. TECHNICKÉ PARAMETRY.....	8
2.1. Parametry.....	8
2.2. Pracovní cyklus a přehřátí.....	9
2.3. Způsob připojení svařovací polarity.....	9
2.3.1. MMA.....	9
2.3.2. TIG.....	9
3. OBSLUHA.....	11
3.1. Konstrukce zařízení.....	11
3.2. Nastavování svařovacího proudu.....	12
3.3. Svařování.....	13
3.3.1. Způsoby svařování.....	13
3.3.2. Manipulace s elektrodou.....	13
3.4. Parametry svařování.....	13
3.4.1. Tvary spojů.....	13
3.4.2. Výběr elektrody.....	14
4. ZÁVADY A MOŽNOSTI OPRAVY.....	15
5. SCHÉMA.....	16
ZÁRUČNÍ LIST.....	17



KWXSTGA140

BEZPEČNOST



Upozornění! Předtím než začnete používat zařízení, si pozorně přečtěte návod k použití. Uchovejte ho na místě, kde ho budete mít vždy po ruce. Zvýšenou pozornost věnujte části **Bezpečnost!**, kde naleznete důležité informace pro bezpečné používání zařízení. Kontaktujte svého obchodního zástupce, v případě, že nebudete rozumět instrukcím v manuálu.



Je velmi důležité, aby každý, kdo pracuje s tímto zařízením, dodržoval veškerá bezpečnostní opatření, které vyplývají z BOZP na pracovišti a zároveň z tohoto manuálu. Instalaci, údržbu a jakékoliv opravy tohoto zařízení smí provádět jenom profesionálně vyškolení pracovníci. Nesprávná obsluha, nebo manipulace se zařízením může mít za následek poškození, která mohou vést ke zraněním. Zařízení smí používat pouze osoby, které mají zkušenosti se svařováním, řezáním, nebo s jiným příslušným použitím zařízení. Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Údržbu zařízení lze provádět jedině v případě, že je zařízení mimo provoz.

Před používáním zařízení je nutné:

- Seznámit se s tímto manuálem,
- Seznámit se s obsluhou zařízení,
- Seznámit se s umístěním všech nouzových, nebo důležitých vypínačů,
- Pochopit jak zařízení funguje,
- Seznámit se s bezpečnostními opatřeními na pracovišti a požadavky pro bezpečnou práci se zařízením,
- Zajistit, aby při spuštění zařízení nebyly v okolí žádné neoprávněné osoby, které nejsou seznámeny s bezpečnostními opatřeními,
- Zajistit vhodné pracoviště pro práci se zařízením a prostor bez průvanu. Na pracovišti musí být dostupný vhodný hasicí přístroj,
- Mít připravené ochranné prostředky: ochranné brýle, ochranné rukavice a nehořlavý oděv.



VÝSTRAHA!

Následujícím signálům a slovním vysvětlením prosím věnujte zvýšenou pozornost. Chrání Vás i Vaše okolí.



ELEKTRICKÝ PROUD MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT

- Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím
- Nedotýkejte se elektrod nechráněným povrchem těla, vlhkými, poškozenými (přetrženými) rukavicemi, nebo vlhkým oděvem.
- Pracoviště musí být suché, zařízení nelze používat v mokřem prostředí.



- Zařízení instalujte a uzemněte v souladu s příslušnými normami.
- Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
- Dbejte na bezpečné pracovní prostředí a pracovní polohu.



VÝPARY A PLYNY MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ

- Svařování může produkovat výpary, které mohou být nebezpečné Vašemu zdraví, a proto dbejte na dostatečný přívod čerstvého vzduchu, kvalitní odsávání a /nebo ventilaci.



OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT PORANĚNÍ OČÍ A POPÁLENINY

- Používejte správné ochranné prostředky jako: ochranný štít, nehořlavý ochranný oděv a brýle s filtračními skly. Osoby ve Vaší blízkosti chraňte vhodnými štíty, nebo clonami.



JISKRY MOHOU ZPŮSOBIT POŽÁR

- Jiskry při svařování, nebo řezání mohou způsobit požár, je proto velmi důležité, aby v blízkosti zařízení nebyly žádné hořlavé materiály.
- V případě, že na pracovišti používáte stlačený plyn, dbejte na zvláštní bezpečnostní opatření, abyste zabránili nebezpečným situacím.
- Používejte vhodné ochranné prostředky: nehořlavý ochranný oděv, vysoké boty, vhodné kukly apod.



2. TECHNICKÉ PARAMETRY

Tento návod k obsluze je vhodný pro model **GeniArc®140**.


GeniArc®140 je napájecí zdroj pro svařování TIG a pro svařování MMA (s obalenými elektrodami).

2.1. Parametry

Parametr\Model	KOWAX® GeniArc®140					
Síťové napětí	110 V±10%, 50/60Hz			220V±10%, 50/60Hz		
	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG
Primární proud I _{max} (A)	50,9	37,6	25,9	19,1		
Jmenovitý příkon (KW)	4,8	2,8	4,8	2,8		
Fázový proud I _{1eff} (A)	19,7	14,6	13	9,6		
Jištění (jistič motorový pomalý, charakteristika C)	20A			16A		
Silový faktor	0,73			0,73		
Rozsah svařovacího proudu (A)	5-140			5-140		
Max. napětí na prázdko (V)	50			50		
Účinnost	80			80		
Zatěžovatel (40°C,10 minut)	15%	60%	100%	25%	60%	100%
	140A	65A	45A	140A	95A	75A
Třída krytí	IP23					
Třída použití	F					
Rozměry d x š x v (mm)	280 x 120 x 220					
Hmotnost (Kg)	4,5					

Pozn.: Zatěžovatel – vymezuje čas, během kterého lze svařovat, nebo řezat při určité zátěži, aniž by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Tento cyklus platí pro 40°C.

Parametry se mění v závislosti na provozním režimu zařízení.

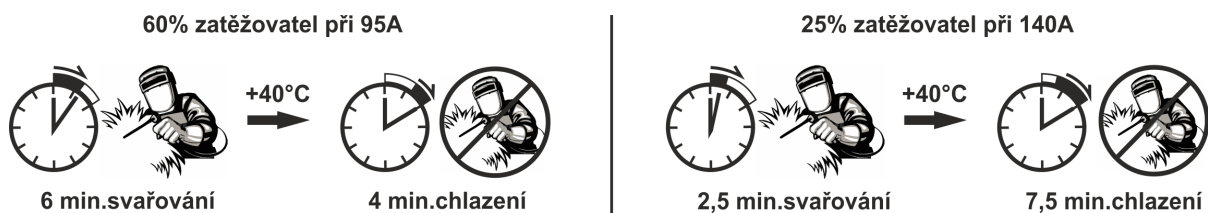




2.2 Zatěžovatel a přehřátí

Písmeno "X" je zkratka pro zatěžovatel, který je definován jako poměr doby, za kterou může stroj pracovat kontinuálně po určitý čas (10 minut). Vztah mezi zatěžovatelem „X“ a výstupem svařovacího proudu „I“ je zobrazen na obrázku vpravo.

! *V případě, že je svářečka přehřátá, IGBT ochrana přehřátí vydá pokyn ke snížení svařovacího proudu a rozsvítí se kontrolka přehřátí na čelním panelu. V této situaci by měla být svářečka vypnutá po dobu asi 15 minut, aby došlo k ochlazení ventilátorem. Při opětovném provozu by měl být svařovací výstupní proud, nebo pracovní cyklus snížen.*

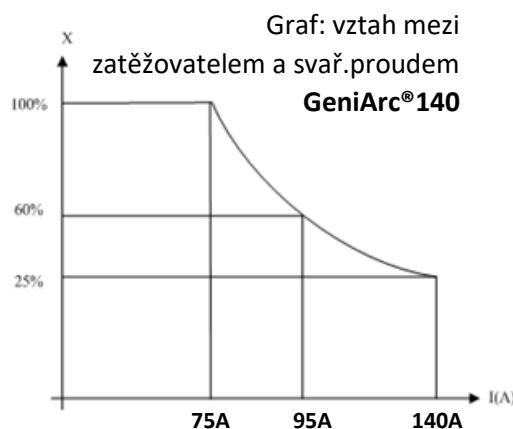



2.3. Způsob připojení svařovací polarity

Pro připojení svařovacího a zpětného kabelu má napájecí zdroj dva výstupy, kladnou svorku + a zápornou svorku - .

2.3.1 MMA


Výběr připojení DCEN nebo DCEP závisí na typu elektrody.

! *Informace o polaritě elektrody najdete na jejím obalu.*

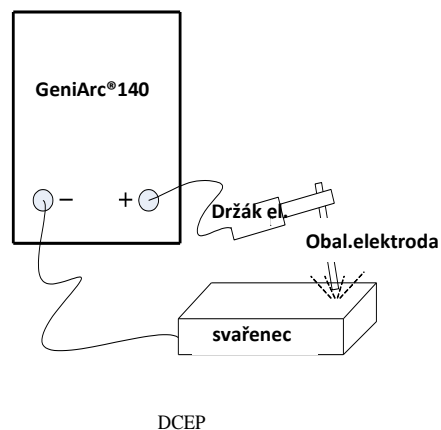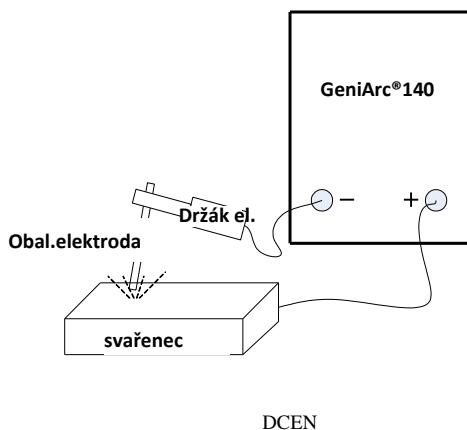

2.3.2. TIG


V případě metody TIG připojte elektrodu k záporné svorce. Připojte matici plynového přívodu k regulovanému zdroji ochranného plynu.

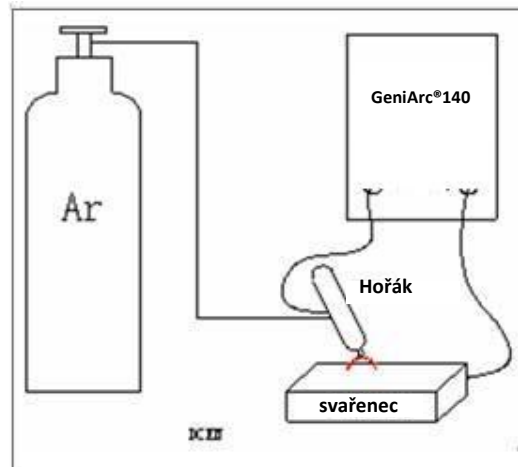


Když se wolframová elektroda dotkne obrobku, zkratový proud je pouze 10A. Po vytvoření oblouku, se může proud zvýšit až na přednastavené parametry. Jestliže se elektroda dotýká obrobku při svařování, proud klesne na 10A během 2s, což pomáhá redukovat rychlé znehodnocení elektrody a prodlužuje její životnost.

Zapalování Lift-TIG


1. Nakloňte svařovací hořák

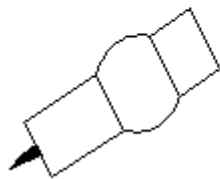

2. Dotkněte se wolframovou elektrodou svařovaného dílu

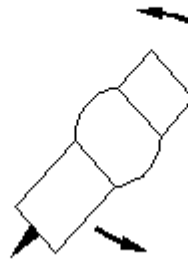


3. Vytáhněte oblouk

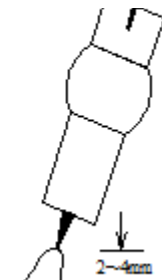





3. OBSLUHA

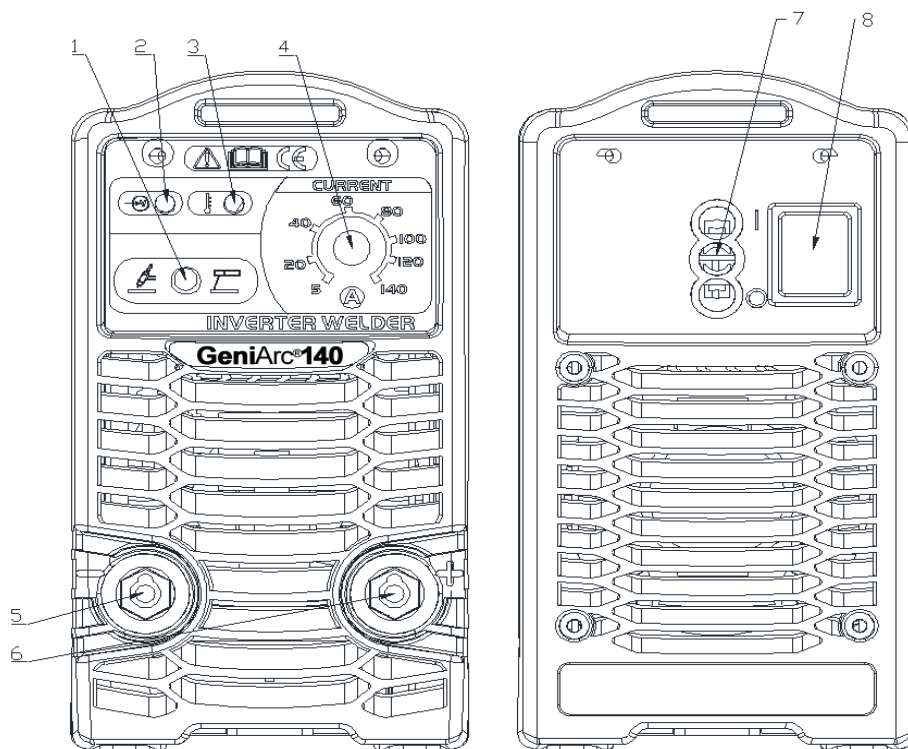3.1. Konstrukce zařízení



- 1 **Kontrolka napájení** Indikuje, že je přístroj zapnutý.
- 2 **Bezpečnostní kontrolka** Když svítí, indikuje, že je zapnutá tepelná ochrana stroje.
- 3 **Regulace svařovacího proudu** Nastavení svařovacího proudu.


- 4 **Přepínač konverze** možnost  (vpravo), MMA,
možnost  (vlevo) , TIG

- 5 **Přípojka (-)** pro zpětný kabel, nebo svařovací kabel
- 6 **Přípojka (+)** pro zpětný kabel, nebo svařovací kabel
- 7 **Přípojka pro síťový kabel**
- 8 **Síťový vypínač**



KWXSTGA140

3.2. Nastavování svařovacího proudu

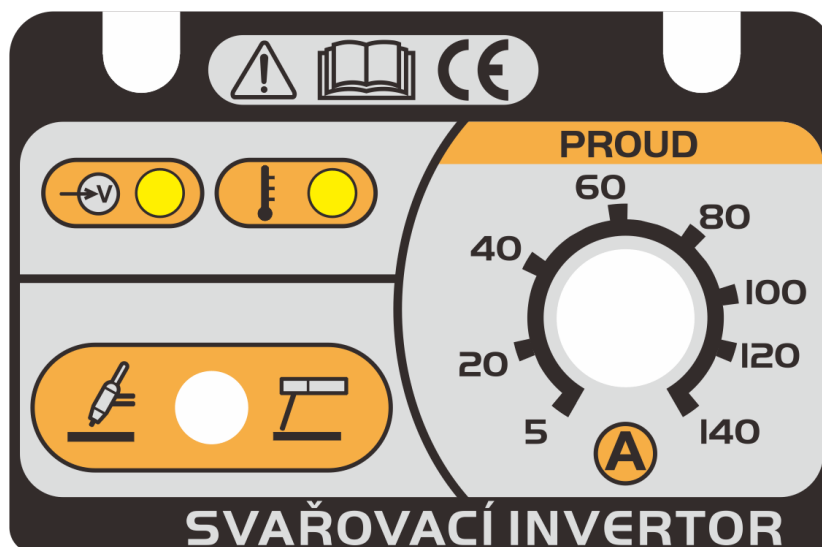

Napájecí zdroj má nastavitelný svařovací proud v rozsahu 5~140A(110V/220V). **GeniArc®140** zařízení je vybaveno funkcí přednastavení svařovacího proudu. Před svařováním ukazuje display Ampér. Je to doba pro přesné nastavení parametrů.




- ***Chraňte zařízení před deštěm a přímým slunečním zářením.***
- ***Obsah prachu, kyselin, korozivních plynů ve vzduchu nesmí přesáhnout běžnou normu.***
- ***Dbejte na dostatečný přívod vzduchu během svařování.***
- ***Před použitím musí být zařízení uzemněno.***
- ***V případě, že se zařízení samo z bezpečnostních důvodů vypne, nespouštějte opětovně zařízení, pokud nebude odstraněna příčina. Může dojít k poškození stroje.***



3.3. Svařování

3.3.1 Způsoby svařování

- **Zapalování shora** – tato funkce zapaluje oblouk jiskrou, která přeskočí z elektrody na obrobek, když se k němu elektroda více přiblíží.

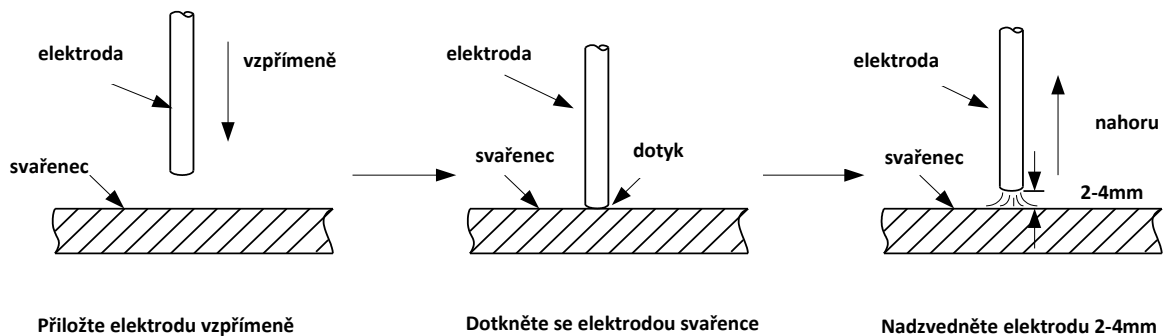

- Funkce **LiftArc** zapaluje oblouk kontaktem elektrody se svařovaným dílem a následným odtrhem.
- Svařování **MMA** – se může označovat také jako svařování s obalenými elektrodami. Po zapálení oblouku se začne tavit elektroda a její obal začne tvořit ochrannou strusku.


3.3.2. Manipulace s elektrodou

Při svařování MMA je třeba používat tři pohyby na konci elektrody:

1. elektroda se pohybuje ke svarové lázni po osách
2. elektroda osciluje doprava a doleva
3. elektroda se pohybuje ve směru svařování

Obsluha může zvolit manipulaci s elektrodou na základě ostrosti svarového spoje, místa svařování,

specifikací elektrody, svařovacího proudu, vlastních dovedností atd.

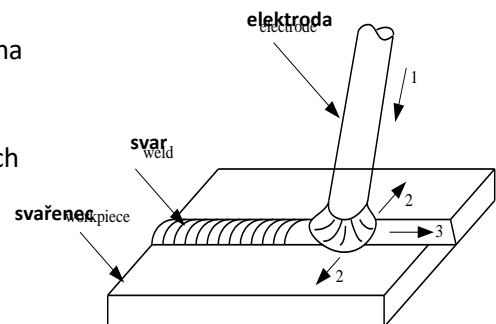


1-electrode moving; 2-the electrode swing right & left; 3-the electrode move along weld

3.4. Parametry svařování


3.4.1. Tvary spojů




KWXSTGA140

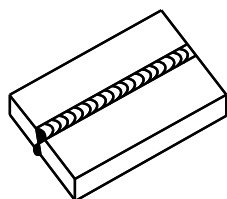


tupý spoj

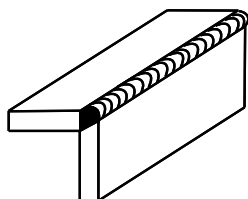

rohový spoj

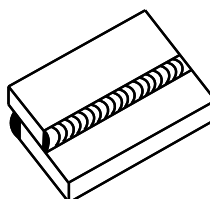

přeplátovaný

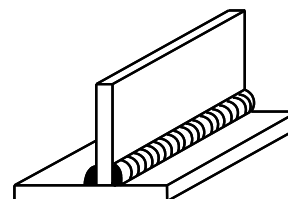

spoj tvaru T

3.4.2. Výběr elektrody

Výběr správného průměru elektrody by měl vycházet z tloušťky obrobku, svařovací pozice, typu spoje atd. Další informace naleznete v následující tabulce:

Reference svařovacího proudu s různými průměry elektrod					
Průměr elektrody/mm	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0
Svařovací proud/A	25~40	40~60	50~80	100~130	150~210
Vztah mezi svařovacím proudem (I), faktorem (K) a průměrem elektrody (d) ($I = K \times d$: Karbon elektroda)					
Průměr elektrody/mm	1.6	2~2.5		3.2	
Faktor/K	20~25	25~30		30~40	



- **Elektroda se musí vždy skladovat v suchu nebo vysušit, aby byla zaručena dobrá kvalita spoje.**
- **Během svařování nesmí být oblouk příliš dlouhý, jinak dojde k nestabilnímu hoření, velkému rozstřiku, pronikání světla, podebrání, vzniku bublin apod.**




4. ZÁVADY A MOŽNOSTI OPRAVY

Pokud se vyskytne porucha na zařízení **KOWAX[®] GeniArc[®] 140**, v následující tabulce je uveden přehled nejčastějších druhů závad a možnosti řešení.

Druh závady	Nápravné opatření
Špatné zapálení	Zkontrolujte hořák a kabely elektrického uzemnění Zkontrolujte hořák a polaritu zemnicího kabelu Zkontrolujte elektrodu
Žádný oblouk	Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový vypínač Zkontrolujte, zda síťové napětí není příliš nízké, nebo vysoké. Pokud je napětí vyšší nebo nižší než doporučená hodnota a stroj má normální provozní teplotu, rozsvítí se žlutý indikátor LED. Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a zpětného kabelu. Zkontrolujte, zda je nastavená správná hodnota proudu. Zkontrolujte, zda se nevypnul miniaturní jistič.
Během svařování došlo k přerušení svařovacího proudu	Zkontrolujte, zda se neaktivovala tepelná pojistka (signalizováno žlutou kontrolkou na předním panelu). Zkontrolujte síťové pojistky.
Často dochází k aktivaci tepelné pojistky	Zkontrolujte, zda není ucpán prachový filtr. Ujistěte se, zda nedošlo k překročení předepsaných hodnot napájecího zdroje (tj. zda zařízení není přetíženo). Umístěte napájecí zdroj tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním otvorům pro chladicí vzduch.
Nízký svařovací výkon	Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a zpětného kabelu. Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu. Zkontrolujte, zda jsou použity správné elektrody. Zkontrolujte průtok plynu.



5. SCHÉMA

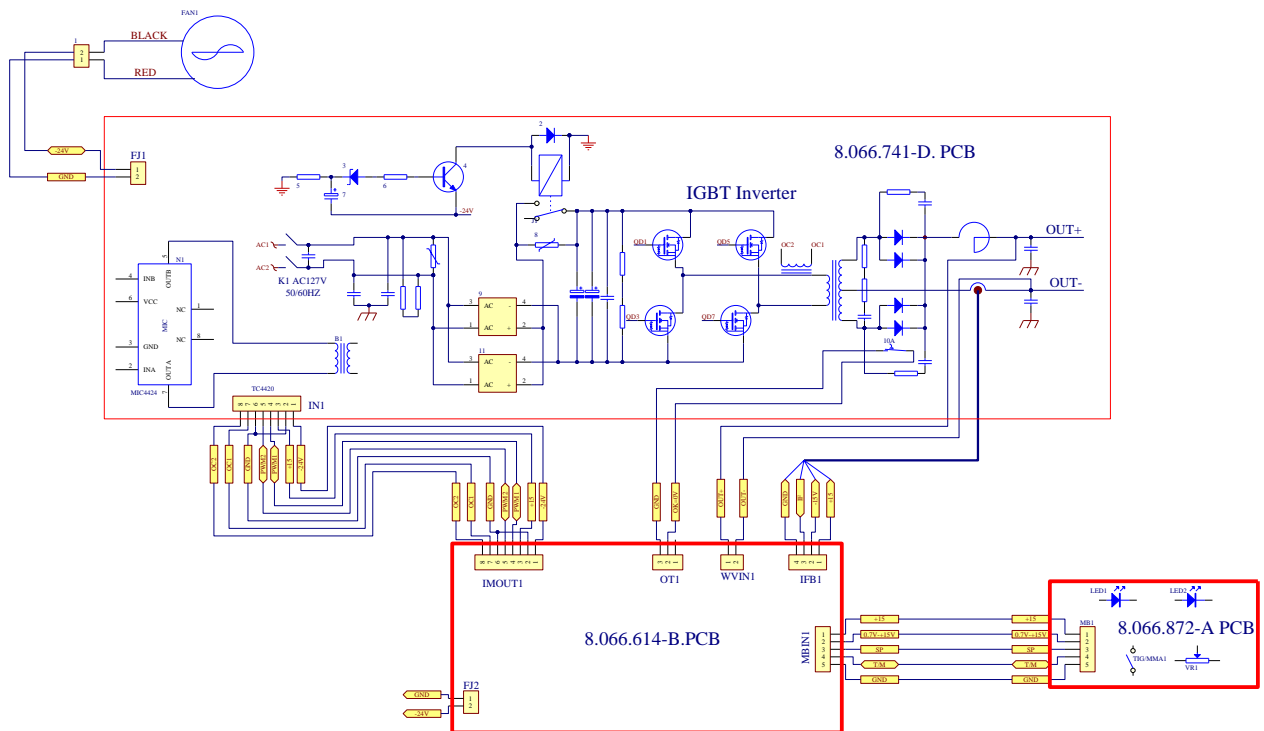

KOWAX® GeniArc®140 systém



ZÁRUČNÍ LIST

WARRANTY CERTIFICATE

KOWAX[®] GeniArc[®] 140 Svař. invertor MMA/TIG

KOWAX[®] GeniArc[®] 140 Welding inverter MMA/TIG

Sériové číslo / S/N	
Datum prodeje / Date of sale:	
Razítko a podpis prodejce / Seller stamp and signature	

Záznamy o provedených opravách / Repair records

Datum převzetí servisu / Date of receipt	Datum provedení opravy / Date of repair	Číslo reklamačního protokolu / Reclamation protocol Nr.	Podpis pracovníka / Signature