

Güde®

GMT 355



D GB F DK

CZ SK NL I

NOR S H HR

SLO



40534

CE



Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen

www.guede.com

Güde Scandinavia A/S
Engelsholmvej 33
DK-8900 Randers

www.guede.com

GÜDE CZECH, s.r.o.
Počernická 120
36017 Karlovy Vary

www.guede.com




GÜDE Slovakia s.r.o
Podtúreň-Roveň 208
SK-033 01 Liptovský Hrádok

www.guede.com

Obsah

| Označení | Strana |
|---|--------|
| 1. Příklad..... | 2 |
| 2. Použití v souladu s určením..... | 3 |
| 3. Symboly..... | 3 |
| 4. Technické údaje..... | 3 |
| 5. Všeobecná bezpečnostní opatření pro elektrické nářadí..... | 3 |
| 6. Bezpečnostní opatření specifická pro přístroj..... | 5 |
| 7. Použití stroje..... | 6 |
| 8. Uvedení do provozu..... | 8 |
| 9. Výkres rozloženého stroje..... | 10 |
| 10. Seznam náhradních dílů # 40534..... | 11 |

1. Příklad

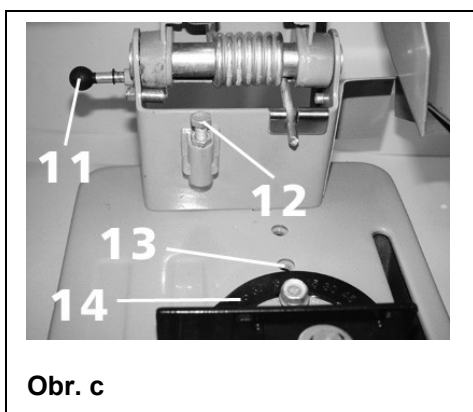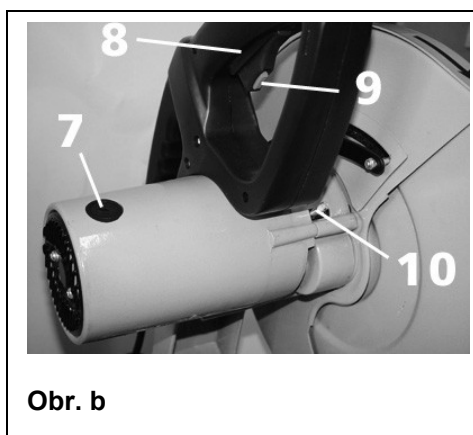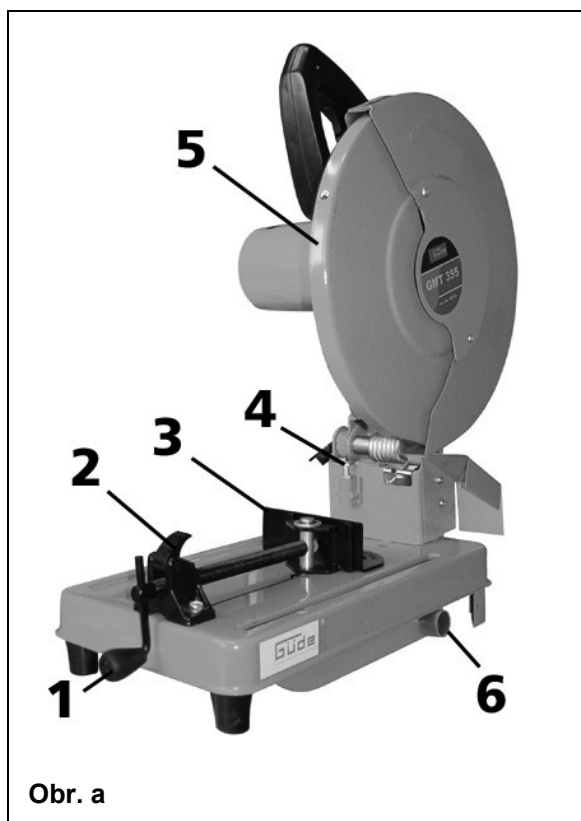

1. Upínací klika
2. Rychloupínací páka
3. Dorazový úhelník
4. Hloubkový doraz
5. Ochrana kotouče
6. Přípojka sání
7. Kryt brusných uhlíků
8. Rukojeť
9. Spínač s bezpečnostním zařízením
10. Ochrana kotouče/aretace kotouče
11. Přepravní pojistka
12. Hloubkový doraz (viz 4)
13. Stavítko pro aretační úhly
14. Stupnice s aretačními úhly

2. Použití v souladu s určením

Dělicí pila na kov k provádění stacionárních podélných, příčných a pokosových řezů do 45° na kovových materiálech bez přivádění chladiva.

Hladina akustického tlaku 112 dB(A).


Noste ochranu sluchu!

3. Symboly

Na typovém štítku přístroje najdete různé symboly.

Zprostředkují Vám důležité informace o výrobku nebo pokyny pro jeho používání.

- Před použitím pily je nutno si pročíst celý návod k obsluze a pochopit jej. Nedodržení pokynů k obsluze může být ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

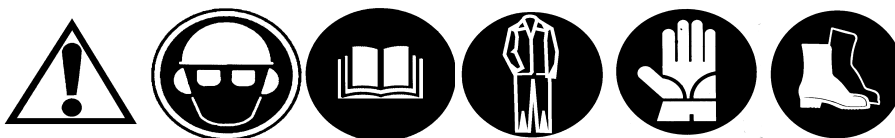

| | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pozor | Noste pomůcky na ochranu sluchu, zraku a hlavy | Pročtěte si návod k obsluze | Noste ochranný oděv | Noste ochranné rukavice | Noste bezpečnostní obuv |
|-------|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|

4. Technické údaje

| | |
|---------------------------|--|
| | GMT 355 |
| Příkon: | 230 V/50 Hz |
| Výkon motoru P1: | 2000 W |
| Volnoběžné otáčky: | 3900 ot./min |
| Pokosový řez: | 0-45° |
| Max. řezný výkon: | kruh. materiál: Ø 125 mm čtverc. materiál: 118 mm plochý materiál: 105x175 mm úhlový materiál: 135x135 mm |
| Ø kotouče: | 355 mm |
| Ø otvoru: | 25,4 mm |
| Hmotnost: | cca 22 kg |
| Č. výrobku: | 40534 |

5. Všeobecná bezpečnostní opatření pro elektrické nářadí

Návod k obsluze před prvním použitím přístroje celý pročtěte. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti o zapojení a obsluze přístroje, obraťte se na výrobce (servisní oddělení).

ABY BYL ZARUČEN VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI, DODRŽUJTE POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

Pročtěte si a dodržujte všechny pokyny. Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může mít za následek úder elektrickým proudem, nebezpečí požáru či vážná poranění. **Bezpečnostní pokyny dobře uschovejte.**

Pracoviště

- **Udržujte své pracoviště čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek na pracovišti a neosvětlené pracovní oblasti mohou způsobit úrazy.
- **Nepracujte se svým elektrickým nářadím v prostředí ohroženém explozí, v němž se nachází hořlavé kapaliny, plyny či prach.** Od elektrického nářadí mohou odletovat jiskry, které mohou zapálit prach či páry.
- **Pokud používáte elektrické nářadí, diváky, děti a návštěvníky držte mimo dosah svého pracoviště.** Pokud Vás při práci vyruší jiné osoby, můžete ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím.
- **Nenechte elektrické nářadí běžet bez dozoru a vypněte ho.** Odcházejte od elektrického nářadí až tehdy, když se vložený nástroj kompletně zastaví. Při delších přestávkách odpojte přístroj ze sítě.

Elektrická bezpečnost

- **Před připojením elektrického nářadí se ujistěte, že napětí zdroje proudu odpovídá údajům na typovém štítku resp. se liší maximálně o 10%.** Pokud napětí zdroje proudu nesouhlasí s požadovaným napětím pro elektrické nářadí, mohou být následkem vážné úrazy a poškození elektrického nářadí.
- **Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy jako jsou trubky, topná tělesa, sporáky či ledničky.** Existuje zvýšené riziko úderu elektrickým proudem, je-li Vaše tělo uzemněno.
- **Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani moku.** Existuje zvýšené riziko úderu elektrickým proudem, pokud se do elektrického nářadí dostane voda.
- **Kabel nepoužívejte k nošení či zavěšování elektrického nářadí a ani k vytahování zástrčky ze zásuvky.** Chraňte kabel před nadměrnými teplotami, olejem, ostrými hranami či pohybujícími se částmi přístroje. Poškozené kabely mohou způsobit úder elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- **Buďte pozorní a dávejte pozor na to, co děláte a při práci s elektrickým nářadím se řiďte zdravým rozumem.** Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unaveni či se nacházíte pod vlivem drog, alkoholu a léků. Chvilce nepozornosti při používání elektrického nářadí může vést k vážným úrazům.
- **Noste vhodný pracovní oděv. Nenoste široký oděv či šperky. Máte-li dlouhé vlasy, noste sít'ku na vlasy. Vlasy, oděv a rukavice držte mimo dosah pohybujících se částí přístroje.** Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- **Zabraňte neúmyslnému spuštění elektrického nářadí. Před zapojením elektrického nářadí do zásuvky se ujistěte, že je elektrické nářadí vypnuté.** Nošení elektrického nářadí za spínač ON/OFF či zapojení zapnutého elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu.
- **Před uvedením elektrického nářadí do provozu odstraňte seřizovací nářadí či šroubové klíče.** Seřizovací nářadí či šroubový klíč, který se nachází v rotující části stroje, může způsobit úraz.
- **Nepřeceňujte své síly. Dbejte na dobrou stabilitu a udržujte neustále rovnováhu.** Při dobré stabilitě a vhodném držení těla lze elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- **Noste ochranný oděv a vždy ochranné brýle.** Doporučuje se nosit respirátory, neklouzavou obuv, ochrannou přilbu a ochranu sluchu.

Pečlivá manipulace a používání elektrického nářadí

- **K přidržování obrobku používejte upínací přípravky či svěrák.** Pokud držíte obrobek rukou nebo jej tlačíte na tělo, nemůžete elektrické nářadí bezpečně obsluhovat.
- **Elektrické nářadí nepřetěžujte. Pro svou práci používejte elektrické nářadí, jež je pro ni určené.** S vhodným elektrickým nářadím se pracuje lépe a bezpečněji v uvedeném rozsahu výkonu.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným zapínačem/vypínačem.** Elektrické nářadí, které nelze již zapnout či vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.

6. Bezpečnostní opatření specifická pro přístroj

- Zajistěte dostatečné osvětlení svého pracoviště či bezprostřední pracovní oblasti.
- Pokud se při práci poškodí či přetrhne síťový kabel, nedotýkejte se ho, nýbrž vytáhněte ihned síťovou zástrčku. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí s poškozeným kabelem.
- **Noste vždy ochranné brýle a ochranu sluchu.**
- Prach, který vzniká při práci, může být zdraví škodlivý, hořlavý či výbušný. Je proto nutné přijmout vhodná ochranná opatření. Mnohé druhy prachu jsou například rakovinotvorné. Používejte vhodný odsávač prachu a noste respirátor. Prach z lehkých kovů může hořet či explodovat.
- Udržujte pracoviště vždy čisté, protože směsi materiálu jsou zvláště nebezpečné.
- Noste ochranné rukavice a pevnou obuv. V případě nutnosti noste i zástěru.
- **Elektrické nářadí zapojte zásadně jen pomocí ochranného jističe proti chybnému proudu (FI) se spouštěcím proudem max. 30 mA.**
- Používejte pro práci venku jen schválený prodlužovací kabel. Vyvedte kabel vždy za elektrickým nářadím.
- Používejte elektrické nářadí jen pro suché řezy.
- Uchopte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti, pokud se vložený nástroj mohl setkat se skrytým vodičem či vlastním síťovým kabelem. Kontakt s vodivým vodičem může způsobit vodivost kovových částí elektrického nářadí a tudíž úder elektrickým proudem.
- Na elektrické nářadí si nikdy nestoupejte. Může dojít k vážným poraněním, pokud se elektrické nářadí překlopí nebo pokud se náhodou dostanete do kontaktu s dělicím kotoučem.
- Používejte dělicí kotouč, jehož přípustné otáčky jsou minimálně tak vysoké jako volnoběžné otáčky elektrického nářadí. Před použitím dělicí kotouč zkontrolujte.
- Nestavte se před elektrické nářadí v jedné linii s dělicím kotoučem, nýbrž vždy z boku dělicího kotouče. Při prasknutí dělicího kotouče je tak Vaše tělo lépe chráněno před možnými úlomky.
- Dělicí kotouč musí být namontován bezvadně a musí se volně točit. Provedte zkušební chod po dobu minimálně 1 minuty bez zatížení. Nepoužívejte poškozený, neoblý či vibrující dělicí kotouč.
- Hloubkový doraz vždy správně nastavte. Pokud není hloubkový doraz řádně nastaven, může dělicí kotouč řezat do povrchu pod základovou deskou.
- Během provozu musí být připevněn kryt dělicího kotouče a musí řádně fungovat kyvný ochranný kryt.
- Neřežte materiál obsahující azbest či magnézium.
- Chraňte dělicí kotouč před úderem, nárazem a tukem.
- Vedte elektrické nářadí proti obrobku jen v zapnutém stavu.
- Držte své ruce mimo dosah rotujícího dělicího kotouče.
- **Při dělení kovů odletují jiskry. Dávejte pozor, aby nebyl nikdo ohrožen. Kvůli nebezpečí požáru se nesmí v blízkosti (oblast odletu jisker) nacházet žádné hořlavé materiály..**
- Zablokování dělicího kotouče vede k trhavé reakční síle elektrického nářadí.. V tomto případě elektrické nářadí ihned vypněte.
- **Nezarázejte dělicí kotouč násilně do obrobku ani nevyvíjejte při používání elektrického nářadí příliš velký tlak. Vyhněte se vzpříčení dělicího kotouče při práci na rozích, ostrých hranách atd. Pokud se dělicí kotouč poškodí v důsledku nesprávného použití, mohou se tvořit trhliny, které mohou bez předběžného varování vést k prasknutí.**
- Zabraňte přetížení motoru především při obrábění velkých obrobků. Vyvíjejte při řezání jen lehký tlak na rukojeť. Dbejte rozměrů dělicího kotouče. Průměr otvoru musí bez vůle lícovat s vřetenem nástroje. Nepoužívejte přechodky ani adaptéry.
- Nevystavujte dělicí kotouč bočnímu tlaku. Dbejte pokynů výrobce k montáži a použití dělicího kotouče.


Pozor!

- Dělicí kotouč po vypnutí elektrického nářadí ještě dobíhá.
- Aretace vřetena se smíte dotknout až po zastavení dělicího kotouče.
- Dělicí kotouč a obrobek jsou při práci velmi horké, nedotýkejte se jich rukama dříve, než vychladnou.
- Výrobce může bezvadnou funkci elektrického nářadí zaručit jen tehdy, pokud používáte pro toto elektrické nářadí předepsané originální příslušenství.

7. Použití stroje

Před všemi pracemi na stroji vytáhněte síťovou zástrčku!

Přepavní pojistka:

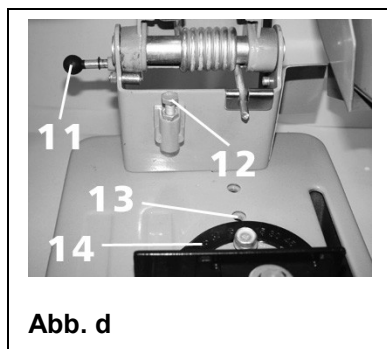

Přepavní pojistka (**obr. d-11**) Vám umožní snadnější manipulaci se strojem při přepravě do různých míst použití.




Zajištění elektrického nářadí (přepavní pojistka)

Stlačte rameno nástroje na rukojeti (**obr. b-8**) dolů až nadoraz. Posuňte přepavní pojistku (**obr. d-11**) dovnitř až nadoraz a elektrické nářadí pusťte.

Odjištění elektrického nářadí (pracovní poloha)

Stlačte rameno nástroje na rukojeti (**obr. b-8**) elektrického nářadí trochu dolů, abyste uvolnili přepavní pojistku. Vytáhněte přepavní pojistku (**obr. d-11**) ven a ved'te rameno nástroje pomalu nahoru.

Výměna dělicího kotouče:

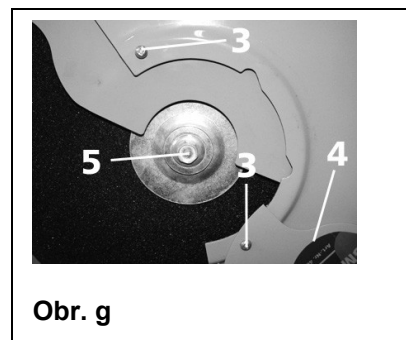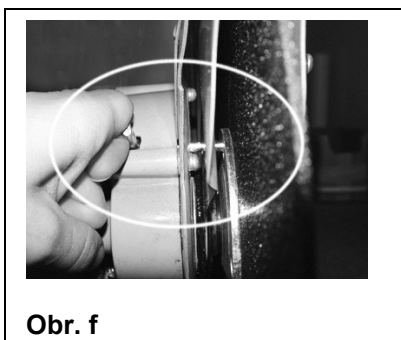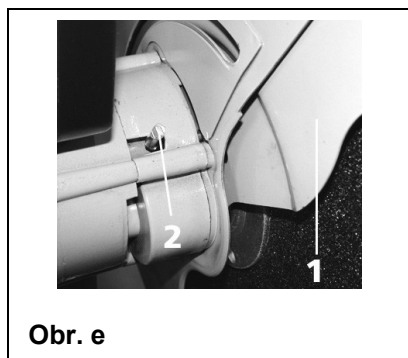

Používejte jen dělicí kotouče, které odpovídají parametrům uvedeným v tomto návodu k obsluze. Používejte jen dělicí kotouče, jejichž přípustné otáčky jsou minimálně tak vysoké jako volnoběžné otáčky elektrického nářadí.

Demontáž dělicího kotouče:

- Elektrické nářadí dejte do pracovní polohy.
- Povolte šrouby (**obr. g-3**) krytu (**obr. g-4**).
- Kryt sklopte dolů.
- Posuňte kryt dělicího kotouče (**obr. e-1**) nahoru a zatlačte aretační páku dovnitř.
- Kotouč nyní otočte tak, aby prohlubeň přírubového kotouče byla za aretační pákou. Nyní zatlačte páku zcela dovnitř (**obr. f**) a přidržte ji. Dělicí kotouč se tak zaaretuje.
- Povolte šroub (**obr. g-5**). Pusťte aretační páku a uchopte touto rukou kotouč. Nyní můžete odstranit šroub (**obr. g-5**) a vyjmout tak kotouč.


Montáž dělicího kotouče:

V případě nutnosti vyčistěte před montáží všechny montované díly.

- Elektrické nářadí dejte do pracovní polohy.
- Zaaretujte kryt dělicího kotouče – viz popis výše.
- Nasadte nový dělicí kotouč na vřeteno nástroje tak, aby nálepka ukazovala ve směru krytu dělicího kotouče (**obr. g-4**).
- Nasadte upínací přírubu, podložku a šestihranný šroub. Zatláčte aretační páku (**obr. f**) až nadoraz a utáhněte šestihranný šroub (**obr. g-5**) s krouticím momentem cca 13 Nm.
- Namontujte kryt (**obr. g-4**) a připevněte jej (**obr. g-3**).
- Poklepáním na kryt dělicího kotouče (**obr. e-1**) se povolí aretační páka a kryt dělicího kotouče se vrátí do výchozí polohy.

Zkontrolujte správné uložení dělicího kotouče, když necháte stroj běžet na volnoběh cca 1 minutu.

Nastavení pokosového úhlu:

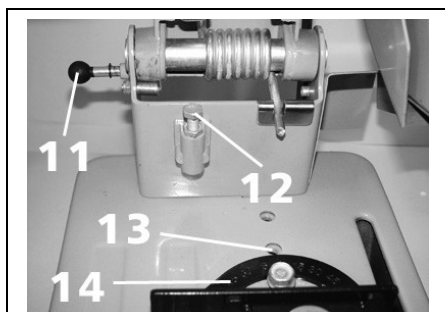


Obr. h

Pokosový úhel lze nastavit oboustranně v rozsahu 0-45°. Důležité nastavené hodnoty jsou na **stupnici (obr. h-14)** označeny příslušnými značkami.

K přestavení úhlu povolte oba upevňovací šrouby a nastavte požadovaný úhel. Poté šrouby opět utáhněte.


Připevnění obrobků:

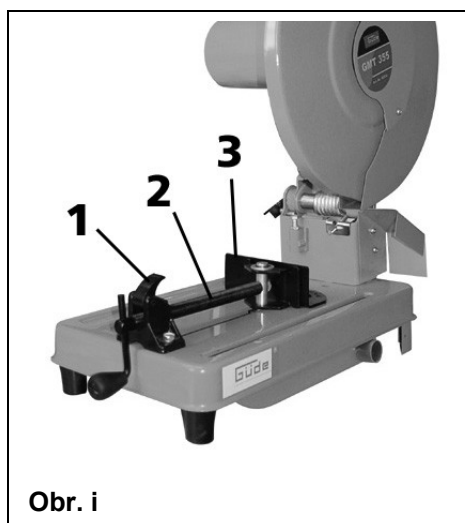

Obr. i



Obr. j

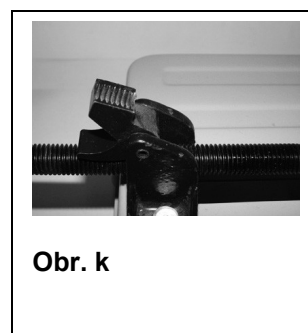

Obr. k

Aby byla zaručena optimální bezpečnost práce, musíte obrobek vždy upnout.

Přiložte obrobek k úhlovému dorazu (**obr. i-3**). Posuňte aretační vřeteno (**obr. i-2**) k obrobku a zatláčte rychloupínací páku (**obr. j**) dolů. Otáčením upínací kliky se obrobek upne.

Povolení obrobků:

Obrobek povolte otočením upínací kliky. Poté můžete rychloupínací páku (**obr. k**) odklopit nahoru a aretační vřeteno odtáhnout od obrobku.

8. Uvedení do provozu

Zapnutí/vypnutí:




Obr. l

K **zapnutí** stroje zatáhněte pojistný spínač (**obr. l-1**) nahoru. Poté můžete stisknout spínač ON/OFF (**obr. l-2**).

Z bezpečnostních důvodů nelze spínač ON/OFF stroje zaaretovat, nýbrž musí během provozu zůstat stále stisknutý.

K **vypnutí** stroje pusťte spínač ON/OFF.

POZOR! Stroj ještě dobíhá!


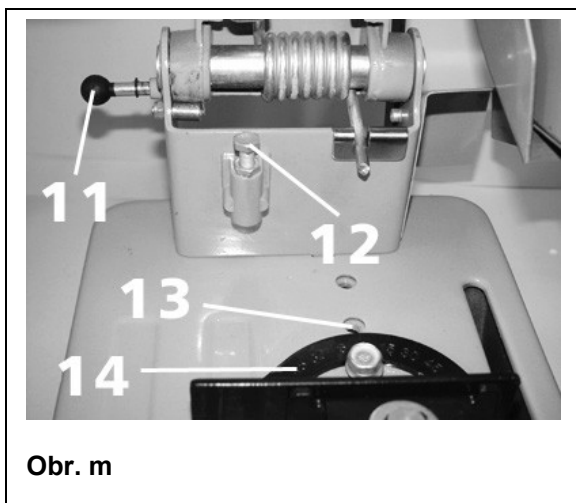




Obr. m

Hloubkový doraz (obr. m-12) je třeba nastavit tak, aby se dělicí kotouč při sklopení dolů nedotkl základové desky.


Aby se vyrovnalo opotřebení dělicího kotouče, lze hloubkový doraz nastavit hlouběji. Při použití nového dělicího kotouče musí být pak hloubkový doraz každopádně vrácen opět do původní polohy.

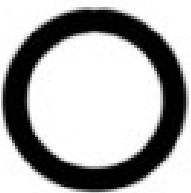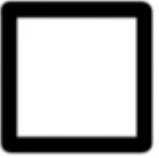Maximální rozměry obrobků:

| Tvar obrobku | Pokosový úhel | |
|--|---------------|----------|
| | 0° | 45° |
|  | Ø 125 mm | Ø 95 mm |
|  | 118x118 mm | 90x90mm |
|  | 105x175 mm | 97x85 mm |
|  | 135x135 mm | 80x80 mm |

- Elektrické nářadí nevystavujte takovému zatížení, které by jej zastavilo.
- Příliš velký posuv snižuje značně výkonnost stroje a zkracuje životnost dělicího kotouče.
- Dělicí kotouč je při práci velmi horký – nedotýkejte se ho dříve, než vychladne.
- Používejte jen dělicí kotouče vhodné pro obráběný materiál.

9. Výkres rozloženého stroje

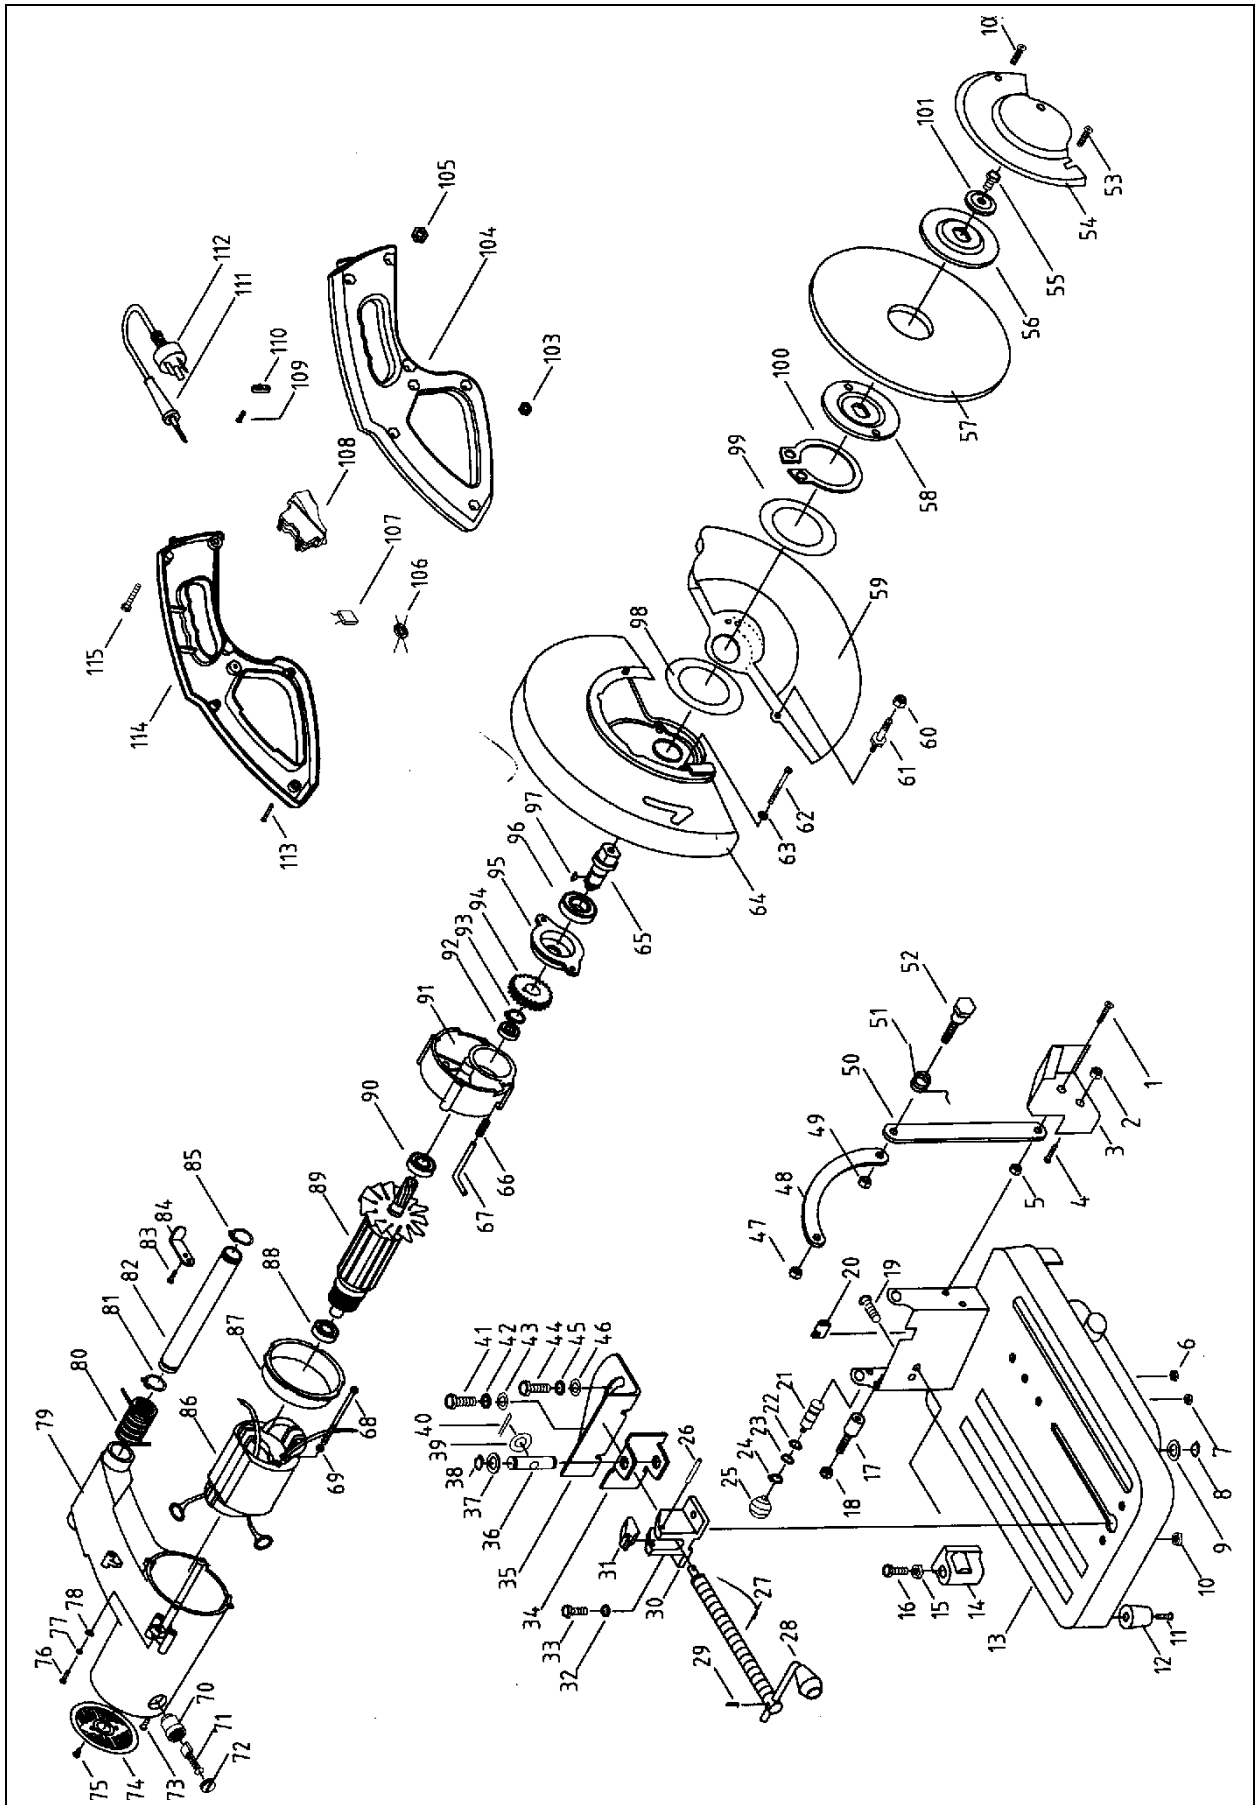

| |
|--|
| 10.Seznam náhradních dílů # 40534 |
|--|

| Č. náhr. dílu | | | Označení | Č. náhr. dílu | | | Označení |
|---------------|---------|---------|---------------------|---------------|---------|---------|----------------------------------|
| Č. výr.. | Č. ver. | Č. poz. | | Č. výr.. | Č. ver. | Č. poz. | |
| 40534 | 01 | 001 | Šroub | 40534 | 01 | 044 | Těsnění |
| 40534 | 01 | 002 | Samojistící matice | 40534 | 01 | 045 | Plastový kroužek |
| 40534 | 01 | 003 | Protiprachový kryt | 40534 | 01 | 046 | Těsnění |
| 40534 | 01 | 004 | Šroub | 40534 | 01 | 047 | Samojistící matice |
| 40534 | 01 | 005 | Samojistící matice | 40534 | 01 | 048 | Kloubové držadlo |
| 40534 | 01 | 006 | Matice | 40534 | 01 | 049 | Samojistící matice |
| 40534 | 01 | 007 | Matice | 40534 | 01 | 050 | Kloubové rameno |
| 40534 | 01 | 008 | Seegerova pojistka | 40534 | 01 | 051 | Pružina |
| 40534 | 01 | 009 | Těsnění | 40534 | 01 | 052 | Šroub |
| 40534 | 01 | 010 | Matice | 40534 | 01 | 053 | Šroub |
| 40534 | 01 | 011 | Šroub | 40534 | 01 | 054 | Ochrana |
| 40534 | 01 | 012 | Pryžová noha | 40534 | 01 | 055 | Šroub |
| 40534 | 01 | 013 | Základová deska | 40534 | 01 | 056 | Příruba |
| 40534 | 01 | 014 | Kloub vřetena | 40534 | 01 | 057 | Dělicí kotouč |
| 40534 | 01 | 015 | Matice | 40534 | 01 | 058 | Příruba |
| 40534 | 01 | 016 | Šroub | 40534 | 01 | 059 | Pohyblivá ochrana kotouče |
| 40534 | 01 | 017 | Pružný čep | 40534 | 01 | 060 | Samojistící matice |
| 40534 | 01 | 018 | Samojistící matice | 40534 | 01 | 061 | Šroub |
| 40534 | 01 | 019 | Šroub | 40534 | 01 | 062 | Šroub |
| 40534 | 01 | 020 | Pojistný plech | 40534 | 01 | 063 | Pružný kroužek |
| 40534 | 01 | 021 | Odjišťovací čep | 40534 | 01 | 064 | Ochrana kotouče |
| 40534 | 01 | 022 | Pryžový kroužek | 40534 | 01 | 065 | Hřídel |
| 40534 | 01 | 023 | Pryžový kroužek | 40534 | 01 | 066 | Pružina |
| 40534 | 01 | 024 | Pružný kroužek | 40534 | 01 | 067 | Aretace kotouče |
| 40534 | 01 | 025 | Odjišťovací knoflík | 40534 | 01 | 068 | Šroub |
| 40534 | 01 | 026 | Kolík | 40534 | 01 | 069 | Pružný kroužek |
| 40534 | 01 | 027 | Aretace | 40534 | 01 | 070 | Držák uhlíkových kartáčů |
| 40534 | 01 | 028 | Ruční kolo | 40534 | 01 | 071 | Uhlíkový kartáč |
| 40534 | 01 | 029 | Kolík | 40534 | 01 | 072 | Těleso držáku uhlíkových kartáčů |
| 40534 | 01 | 030 | Deska | 40534 | 01 | 073 | Šroub |
| 40534 | 01 | 031 | Rychlá aretace | 40534 | 01 | 074 | Skříň motoru |
| 40534 | 01 | 032 | Pružný kroužek | 40534 | 01 | 075 | Šroub |
| 40534 | 01 | 033 | Šroub | 40534 | 01 | 076 | Šroub |
| 40534 | 01 | 034 | Držák obrobku | 40534 | 01 | 077 | Plastové těsnění |
| 40534 | 01 | 035 | Držák obrobku | 40534 | 01 | 078 | Těsnění |
| 40534 | 01 | 036 | Svorník | 40534 | 01 | 079 | Těleso |
| 40534 | 01 | 037 | Těsnění | 40534 | 01 | 080 | Pružina |
| 40534 | 01 | 038 | Pojistný kroužek | 40534 | 01 | 081 | Pojistný kroužek |
| 40534 | 01 | 039 | Těsnění | 40534 | 01 | 082 | Čep |
| 40534 | 01 | 040 | Kolík | 40534 | 01 | 083 | Šroub |
| 40534 | 01 | 041 | Šroub | 40534 | 01 | 084 | Úhelník |
| 40534 | 01 | 042 | Plastový kroužek | 40534 | 01 | 085 | Pojistný kroužek |
| 40534 | 01 | 043 | Plastová podložka | 40534 | 01 | 086 | Stator |

| | | | | | | | |
|-------|----|-----|--------------------|-------|----|-----|------------------------|
| 40534 | 01 | 087 | Tyčový kroužek | 40534 | 01 | 103 | Matice |
| 40534 | 01 | 088 | Ložisko | 40534 | 01 | 104 | Levá rukojeť |
| 40534 | 01 | 089 | Rotor | 40534 | 01 | 105 | Matice |
| 40534 | 01 | 090 | Ložisko | 40534 | 01 | 106 | Kondenzátor |
| 40534 | 01 | 091 | Těleso | 40534 | 01 | 107 | Spínač proti přetížení |
| 40534 | 01 | 092 | Ložisko | 40534 | 01 | 108 | Spínač |
| 40534 | 01 | 093 | Seegerova pojistka | 40534 | 01 | 109 | Šroub |
| 40534 | 01 | 094 | Převodovka | 40534 | 01 | 110 | Aretace kabelu |
| 40534 | 01 | 095 | Převodová skříň | 40534 | 01 | 111 | Ochrana proti zlomení |
| 40534 | 01 | 096 | Ložisko | 40534 | 01 | 112 | Síťová zástrčka |
| 40534 | 01 | 097 | Klín | 40534 | 01 | 113 | Šroub |
| 40534 | 01 | 098 | Přítlačný kroužek | 40534 | 01 | 114 | Pravá rukojeť |
| 40534 | 01 | 099 | Přítlačný kroužek | 40534 | 01 | 115 | Šroub |
| 40534 | 01 | 100 | Seegerova pojistka | | | | |
| 40534 | 01 | 101 | Pojistná podložka | | | | |
| 40534 | 01 | 102 | Šroub | | | | |

Prohlášení o shodě *EC Declaration of Conformity*

Tímto prohlašujeme my, **Güde GmbH & Co. KG**
We herewith declare, **Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany**

že níže označené přístroje z hlediska své koncepce a konstrukce,
jakož i z hlediska námi do oběhu daných provedení, odpovídají příslušným
základním požadavkům na bezpečnost a zdraví směrnic EU.

*that the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health
requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into
circulation by us.*

Při námi neodsouhlasené změně přístroje se toto prohlášení stává neplatným.

*In a case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will
lose its validity.*

Označení přístrojů: - Dělicí pila na kov GMT 355

Číslo výrobku.: - 40534
Article-No.:

Příslušné směrnice EU: - směrnice EU o nízkém napětí 73/23/EWG
Applicable EC Directives: - směrnice EU 93/68/EWG
- směrnice EU o elektromagnetické
snášenlivosti 89/336/EWG se změnami

**Použité harmonizované
normy:** - výrobní standard EN 60335-2-29
*Applicable harmonized
Standard:*

Datum/podpis výrobce: 10.02.2005

Date/Authorized Signature:

Údaje o podepsaném:

Title of Signatory:

pan Arnold, jednatel